

① M1동, M2동 건물 내부, 외부 중대한 장소 누수 사진자료 1부 (5매).

㉠ M1동, M2동 3층 바닥 침수 사진.



㉠ M2동 3층 경사지붕 상부 토사 쓸려 내려온 사진.



㉔ M1동, M2동 2층 이하 누수 사진 (W쇼핑몰 내부).



㉞ 에스컬레이터 주변 및 상부 누수 사진.



© M1동 지하 6층 전기실 특고압반 상부 누수 사진.

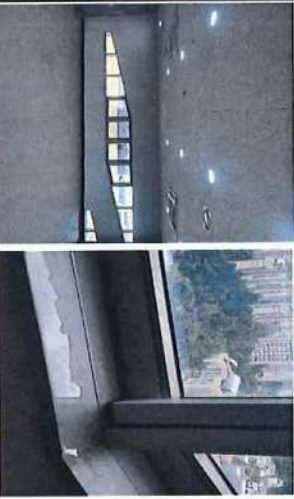
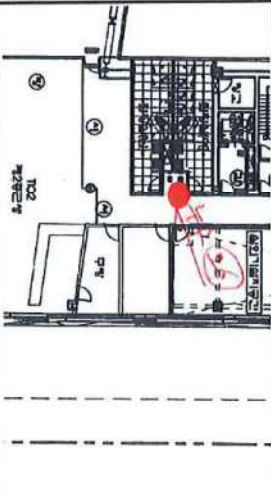


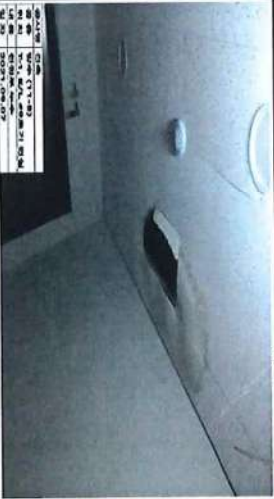
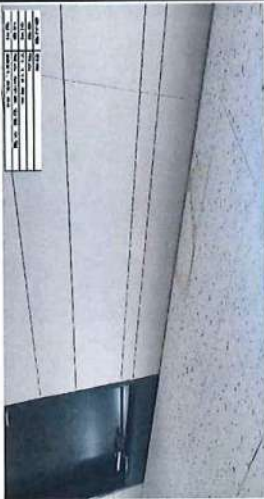
30123

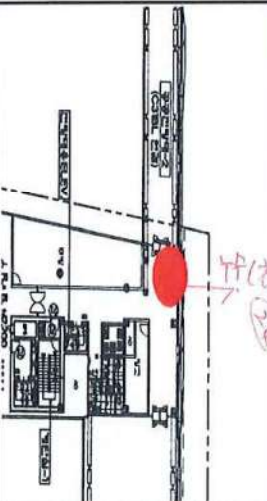
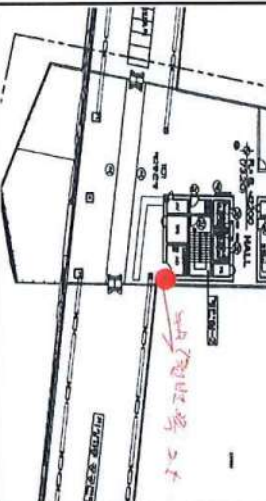
엠브릿지 건축(누수)_하자 Check List.

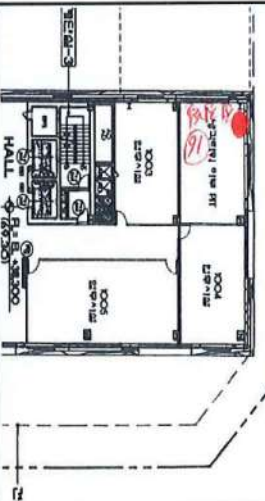
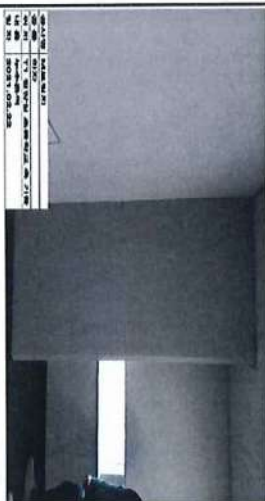
1) 현장명 : M1동 (세종시 도음 3로 19 (어진동 510번지))

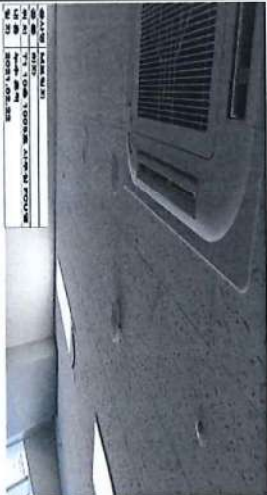
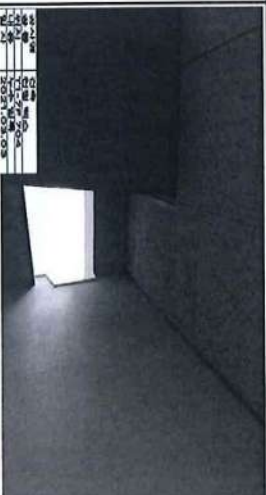
2) 공사명 : 건축관련 (누수)

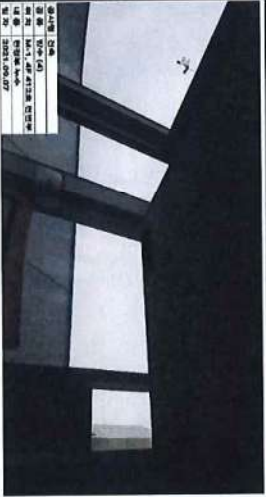
구분	공종	위 치			하 자 내 역	하 자 사 진	비 고 (처리결과)
		동	층	장 소			
1	누수	T1	11	1102호	- 브릿지 이음부 좌측 천정 누수 텍스 오염. (누수 원인 조치 후 천정 텍스 교체 요함)		
2	누수 샷시	M1	1층 ~ 11층	전용부 공용부	- 전체 층 (공용부, 전용부)에 설치되어 있는 배연창 샷시 주변으로 누수가 전체적으로 발생되고 있으며, 이 누수로 인하여 배연창 시스템 및 전기시설로 빗물이 유입되어 누전 및 쇼트가 발생. - 샷시 주변으로 방수 코킹 불량 및 알수 없는 원인으로 빗물이 건물 내부로 유입되어 실내 2차 피해 발생 됨. (건물 전체 외부가 조형물이 부착되어 어디에서 누수가 되는지 파악하기 힘든 구조임)		
3	누수	T1	11	공용부	- 여자 화장실 출입구 천장 누수. (누수 원인 조치 후 천정 텍스 교체 요함)		

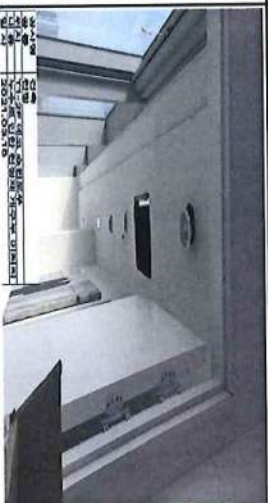
구분	공종	위 치			하 자 내 역	하 자 사 진	비 고 (처리결과)
		동	층	장 소			
4	누수	T1	11	공용부	- 승강기 (9호) 전실 내부 천정 누수. (누수 원인 조치 후 천정 텍스 교체 요함)		
5	누수	T1	11	공용부	- 복도 텍스 누수로 인한 오염. (누수 원인 조치 후 천정 텍스 교체 요함)		
6	누수	T2	11	공용부	- 브릿지 연결 통로 천정 누수로 인하여 등기구 물 유입. (누수 원인 조치 후 천정 도장 및 전등 교체 요함).		
7	누수	T2	11	공용부	- 브릿지 연결 통로 천정 누수로 인하여 천정 텍스 탈락 및 오염. (누수 원인 조치 후 천정 텍스 교체 요함)		

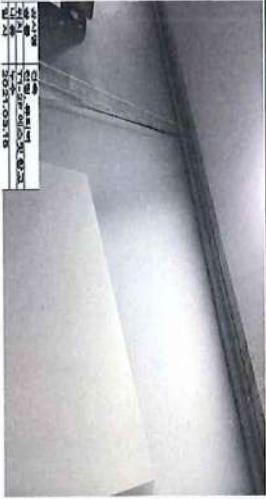
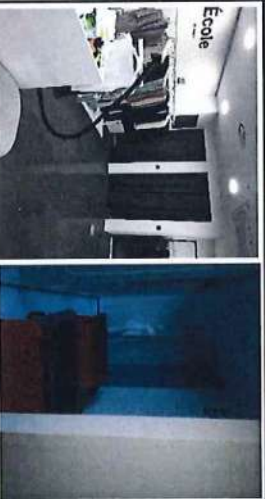
구분	공종	위 치			하 자 내 역	하 자 사 진	비 고 (처리결과)
		방	층	장 소			
8	누수	T2	11	공용부	- 브릿지 연결 통로 상부 유리 이음새 누수.		
9	누수	T1	11	공용부	- E/L 홀 벽면 누수로 인한 벽면 오염. (누수 원인 조치 후 오염부 재 도색 포함)		
10	누수	T2	11	공용부	- 교통공사쪽 허빔 옆 천장 누수. (누수 원인 조치 후 오염부 재 도색 포함)		
11	누수	T2	11	공용부	- 공공전망대-1(천변쪽)~ AD실 옆 천장 누수 (T1 방향). (누수 원인 조치 후 천정 텍스 교체 포함)		

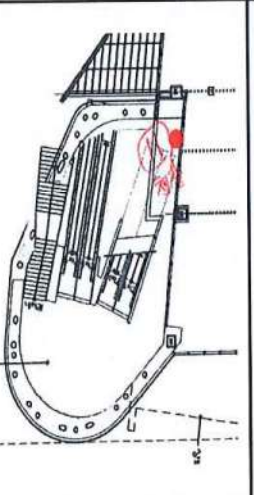
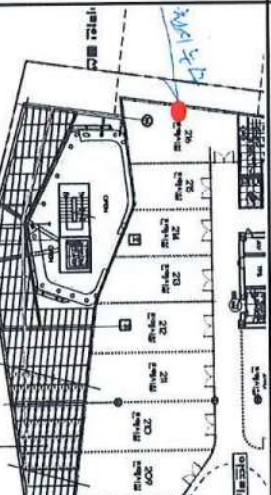
구분	공종	위 치			하 자 내 역	하 자 사 진	비 고 (처리결과)
		동	층	장 소			
12	누수	T2	11	공용부	- E/L 홀 벽면 누수로 인한 벽면 오염. (누수 원인 조치 후 오염부 재 도색 요함)		
13	누수	T2	옥상	공용부	- 옥상 계단 벽면 누수로 인한 벽면 오염. (누수 원인 조치 후 오염부 재 도색 요함)		
14	누수	T1	10	공용부	- W물 점장실 조교쪽 기둥 천장 누수. (누수 원인 조치 후 천정 텍스 교체, 벽면 재 도색 요함)		
15	누수	T1	10	1004호	- 호실 기둥 누수로 인한 오염. (누수 원인 조치 후 천정 텍스 교체, 벽면 재 도색 요함)		

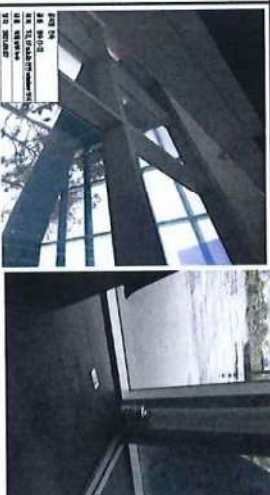
구분	공종	위 치			하 자 내 역	하 자 사 전	비 고 (처리결과)
		동	층	장 소			
16	누수	T1	10	공용부	- W/C 입구(여자용쪽) 천장 우천시 누수. (누수 원인 조치 후 천정 텍스 교체 요함)		
17	누수	T1	10	1005호	- FCU 옆 텍스 누수로 인한 오염. (누수 원인 조치 후 천정 텍스 교체 요함)		
18	누수	T1	10	1006호 옆 복도	- 복도 상부 누수 발생. (누수 원인 조치 후 천정 텍스 교체 요함)		
19	누수	T1	7	705호	- 호실내 천정 텍스 누수로 인한 오염. (누수 원인 조치 후 천정 텍스 교체 요함)		

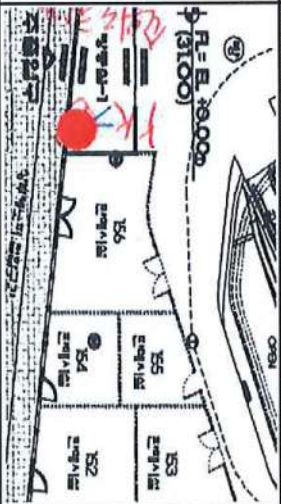
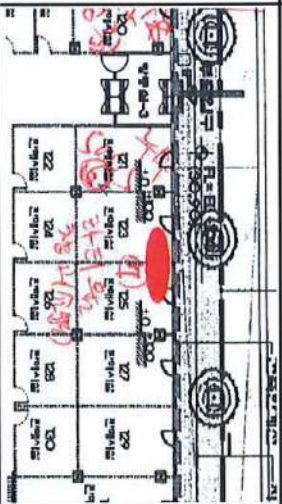
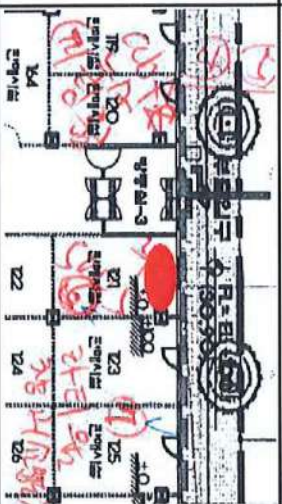
구분	공종	위 치			하 자 내 역	하 자 사 진	비 고 (처리결과)
		동	층	장 소			
20	누수	T1	6	604호	- 호실 내 누수로 인한 텍스 오염. (누수 원인 조치 후 천정 텍스 교체 요함)		
21	누수	M1	4	412호	- 412호 호실 내 천정 누수로 텍스 탈락 및 오염. (누수 원인 조치 후 천정 텍스 교체 요함)		
22	우수 배수구	M1	3층	공용부 옥외	- 우기시 3층 옥외 바닥의 빗물이 바닥 우수 배수관으로 원활히 배수가 되지 않아, 보행자 안전사고 발생이 우려되며, 이런 빗물로 인하여 2층, 1층 상부에 상습적으로 누수가 발생 됨.		
23	누수	M1	2	미니멈	- 미니멈 창고 천장 누수. (누수 원인 조치 요함) - 천정 석고보드 일부 미 마감. (천정 마감 요함)		

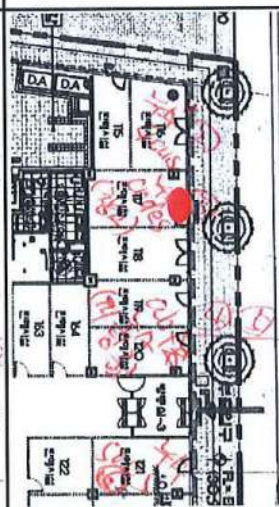
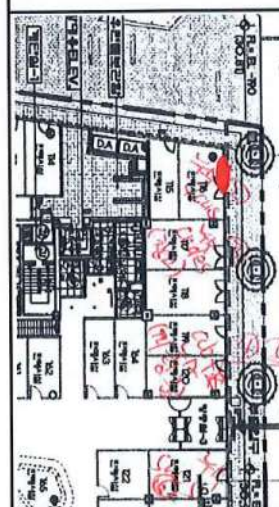
구분	공종	위 치			하 자 내 역	하 자 사 진	비 고 (처리결과)
		동	층	장 소			
24	누수	M1	2	지고트	- 매장 쇼윈도우 천장 및 벽체 누수 및 벽체 오염. (누수 원인 조치 후 측벽 변색 부위 도색 요함)		
25	누수	M1	2	데코	- 매장 쇼윈도우 천장 누수로 인한 천장재 미처리. (누수 원인 조치 후 점검 개구부위 마감 요함)		
26	누수	M1	2	데코	- 매장 천장 누수 발생. (누수 조치 요함) - 젖은 누수로 인하여 천정 처짐 발생.로 인한 처짐. (천정 처짐 부분 조치 요함)		
27	누수	M1	2	지오지아	- 지오지아 측벽 창문 부분 누수 발생. (누수 조치 요함) - 누수 점검하기 위하여 뚫은 개구부 미 처리. (개구부 원상복구 요함)		

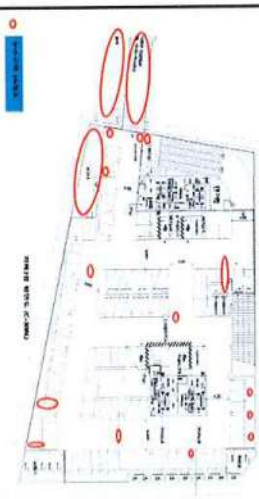
구분	공종	위 치			하 자 내 역	하 자 사 진	비 고 (처리결과)
		동	층	장 소			
28	누수	M1	2	에스펫	- 창고 천정 누수 발생 및 천정 변색. (누수 조치 및 천정 변색 도색 요함)		
29	누수	M1	2	공용부	- 옥외 에스컬레이터 하부 누수 발생. (누수 조치 요함) - 잦은 누수로 외벽 마감재 다수 (철 벗겨짐) 발생. (외벽 마감재 재 도장 요함)		
30	누수	M1	2	에콜	- 우기시 매장 및 부속 창고 누수 발생. (누수 조치 요함) - 잦은 누수로 인하여 천정 처짐 및 변색 발생. (천정 처짐 조치 및 재 도장 요함)		
31	누수	M1	2	테리베이	- 우기시 매장 및 복도 누수 발생. (누수 조치 요함)		

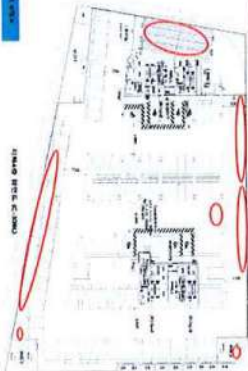
구분	공종	위 치			하 자 내 역	하 자 사 진	비 고 (처리결과)
		동	층	장 소			
32	누수	M1	2	빛나는 사춘기	- 우기시 매장 및 부속 창고 누수 발생. (누수 조치 요함) - 잦은 누수로 인하여 천정 변색 발생. (천정 재 도장 요함)		
33	누수	M1	2	226호 ~7호	- 우기시 이벤트를 소원도우 및 창고 천장 누수 발생(226호 ~7호). (누수 조치 요함) - 잦은 누수로 인하여 천정 처짐 및 변색 발생. (천정 처짐 조치 및 변색 부분 재 도색 요함)		
34	누수	M1	2	공용부	- 외부 에스컬레이터 상층부~203호 매장사이 우천시 누수. (누수 조치 요함) - 잦은 누수로 인하여 천정, 측벽 등 변색 발생. (변색 부위 재 도색 요함)		
35	누수	M1	2	216	- 매장 216호 우천시 창고안 기동타고 누수. (누수 조치 요함)		

구분	공종	위 치			하 자 내 역	하 자 사 진	비 고 (처리결과)
		동	층	장 소			
36	누수	M1	1F	포커스 매장	- 우기시 매장 천정 상부 및 외벽 유리 상부에서 누수. (누수 조치 요함) - 잦은 누수로 인하여 천정 변색 발생. (변색 부분 재 도색 요함)		
37	누수	M1	1F	코데즈콤바인	- 우기시 매장 천정 상부 및 외벽 유리 상부에서 누수. (누수 조치 요함) - 잦은 누수로 인하여 천정 변색 발생. (변색 부분 재 도색 요함)		
38	누수	M1	1	ab.fiz	- 우기시 매장 천정 상부 및 외벽 유리 상부에서 누수. (누수 조치 요함) - 잦은 누수로 인하여 천정 변색 발생. (변색 부분 재 도색 요함)		
39	누수	M1	1	미밍코 매장	- 미밍코 매장 내부 천정 및 창틀 상부 누수.		

구분	공종	위 치			하 자 내 역	하 자 사 진	비 고 (처리결과)
		동	층	장 소			
40	누수	M1	1	ENC	- ENC (101호) 소원도우 유리창 타고 우천시 누수. (누수 조치 요함)		
41	누수	M1	1	156	- 156호 우천시 창고 및 소원도우 천장 누수. (누수 조치 요함) - 젖은 누수로 인하여 천정 변색 발생. (변색 부분 재 도색 요함)		
42	누수	M1	1	라티움	- 라티움 (123호, 125호) 소원도우 및 창고 우천시 천장 누수. (누수 조치 요함) - 젖은 누수로 인하여 천정 변색 발생. (변색 부분 재 도색 요함)		
43	누수	M1	1	121	- 병풍실3 옆 (121호) 우천시 소원도우 천장 누수. (누수 조치요함)		

구분	공종	위 치			하 자 내 역	하 자 사 진	비 고 (처리결과)
		동	층	장 소			
44	누수	M1	1	물	- 물 (119호, 120호) 피팅룸 우천시 천장 누수. (누수 조치 요함) - 잦은 누수로 인하여 천정 변색 발생. (변색 부분 재 도색 요함)		
45	누수	M1	1	ST.포렌치	- 매장내 천정 및 유리벽 상단 누수.		
46	누수	M1	1	117	- 117호 우천시 창고 천장 누수. (누수 조치 요함) - 잦은 누수로 인하여 천정 변색 발생. (변색 부분 재 도색 요함)		
47	누수	M1	1	116	- FCUS (116호) 우천시 출입문쪽 약 3m정도 여러개소 천장누수. (누수 조치 요함) - 잦은 누수로 인하여 측벽, 천정 변색 발생. (변색 부분 재 도색 요함)		

구분	공종	위 치			하 자 내 역	하 자 사 진	비 고 (처리결과)
		동	층	장 소			
48	누수	M1	B1	메가박스	- 방재실 천장 간헐 누수 발생. (방재실은 전자 장비가 많아 누수가 발생되면 피해가 크니 빠른 조치 요함)		
49	누수	M1	B1	메가박스	- 사무실 천장 누수. (사무실 하단에 전자 장비가 많아 누수 지속 발생시 피해가 커지니 빠른 조치 요함)		
50	누수	M1	B2	메가박스	- 영화관 측벽 누수 발생 및 곰팡이 발생. (2관, 3관, 4관, 5관, 6관)		
51	누수	M1	B3	공용부	- PIT 측벽 상부, 하단 누수 발생.		
52	누수	M1	B3	공용부	- 지하 주차장 천정 누수 16개소 발생. - 천정 누수로 인하여 내화 품질 타락이 발생되어 안전사고 발생위험. (천정 누수 및 품질 타락부분 조치 요함)		

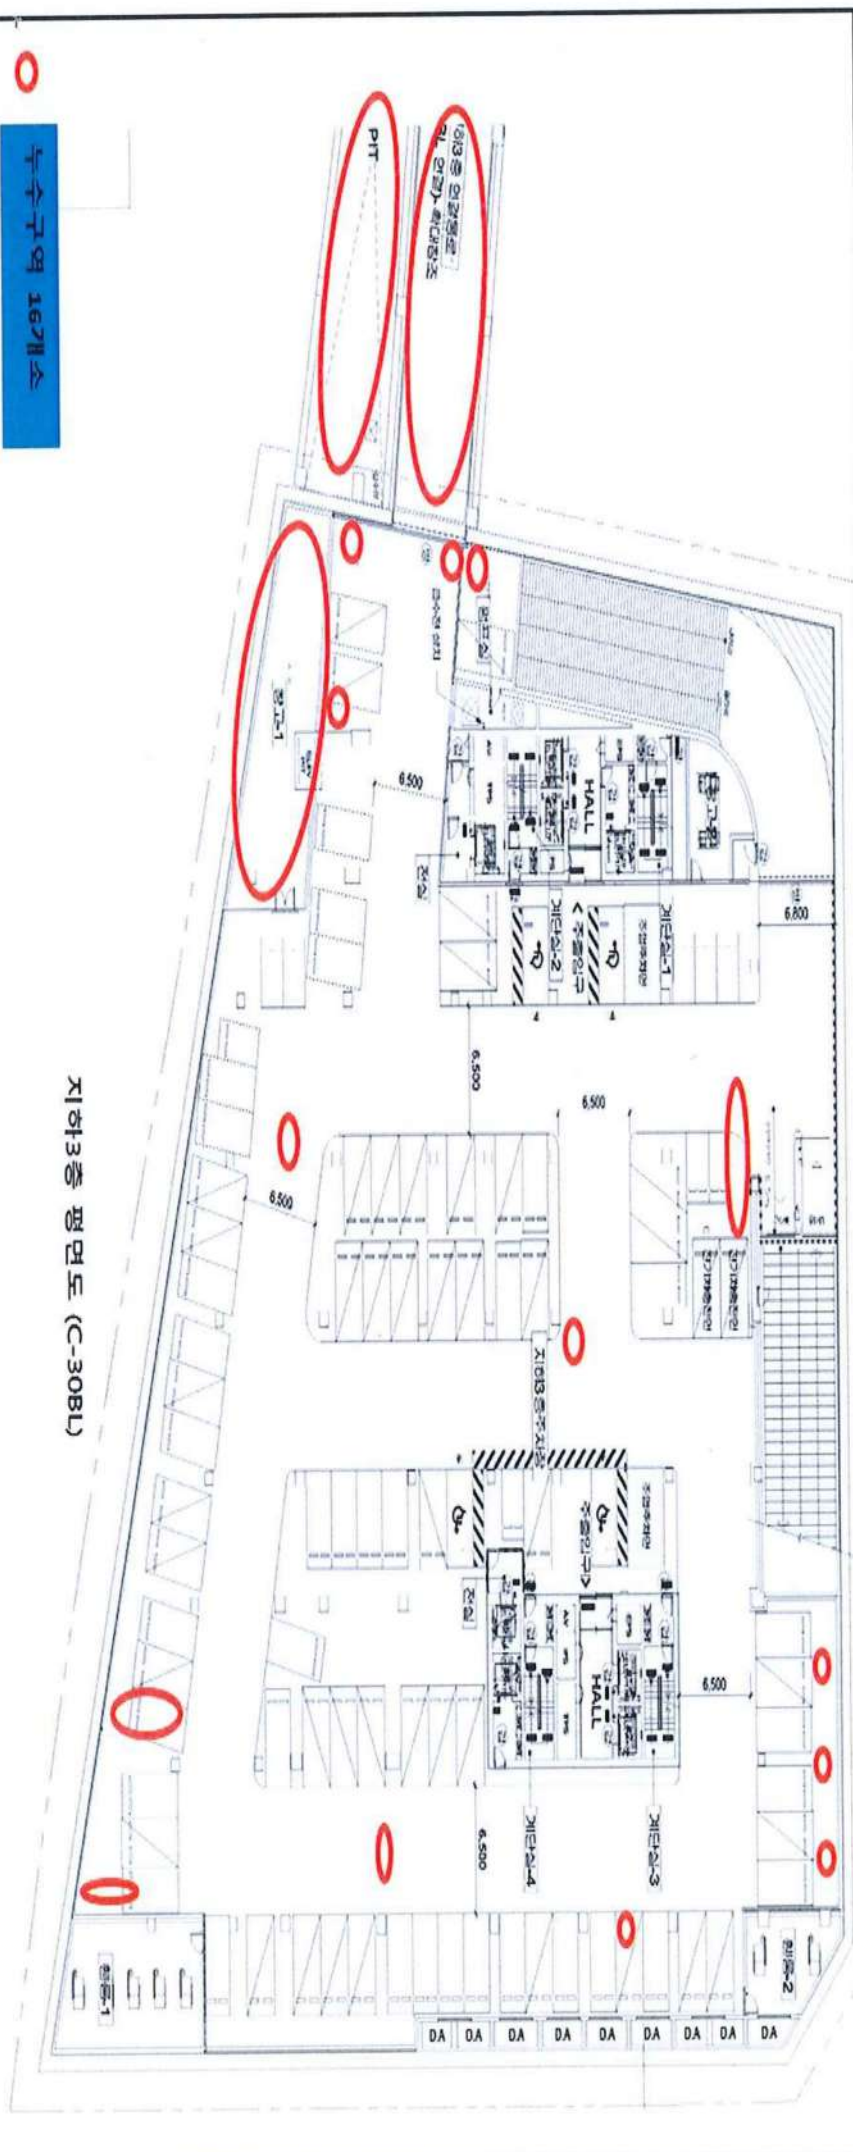
구분	공종	위 치			하 자 내 역	하 자 사 전	비 고 (처리결과)
		동	층	장 소			
53	누수	M1	B4	공용부	- 지하 주차장 누수 8개소. - 천정 누수로 인하여 내화 품질 탈락이 발생되어 안전사고 발생위험. (천정 누수 및 품질 탈락부분 조치 요함)		
54	누수	M1	B5	공용부	- 지하 주차장 누수 17개소. - 천정 누수로 인하여 내화 품질 탈락이 발생되어 안전사고 발생위험. (천정 누수 및 품질 탈락부분 조치 요함)		
55	누수	M1	B6	공용부	- 지하 주차장 및 공용부 누수 17개소. - 천정 누수로 인하여 내화 품질 탈락이 발생되어 안전사고 발생위험. (천정 누수 및 품질 탈락부분 조치 요함)		
56	누수	M1	B6	전기실	- 전기실 상부 천정 누수 다수 발생. (누수로 인한 감전사고 및 건물 전체 정전사고 발생 우려 심각함)		

엠브릿지 건축(누수)_하자 Check List 도면.

1) 현장명 : M1동 (세종시 도움 3로 19 (어진동 510번지)

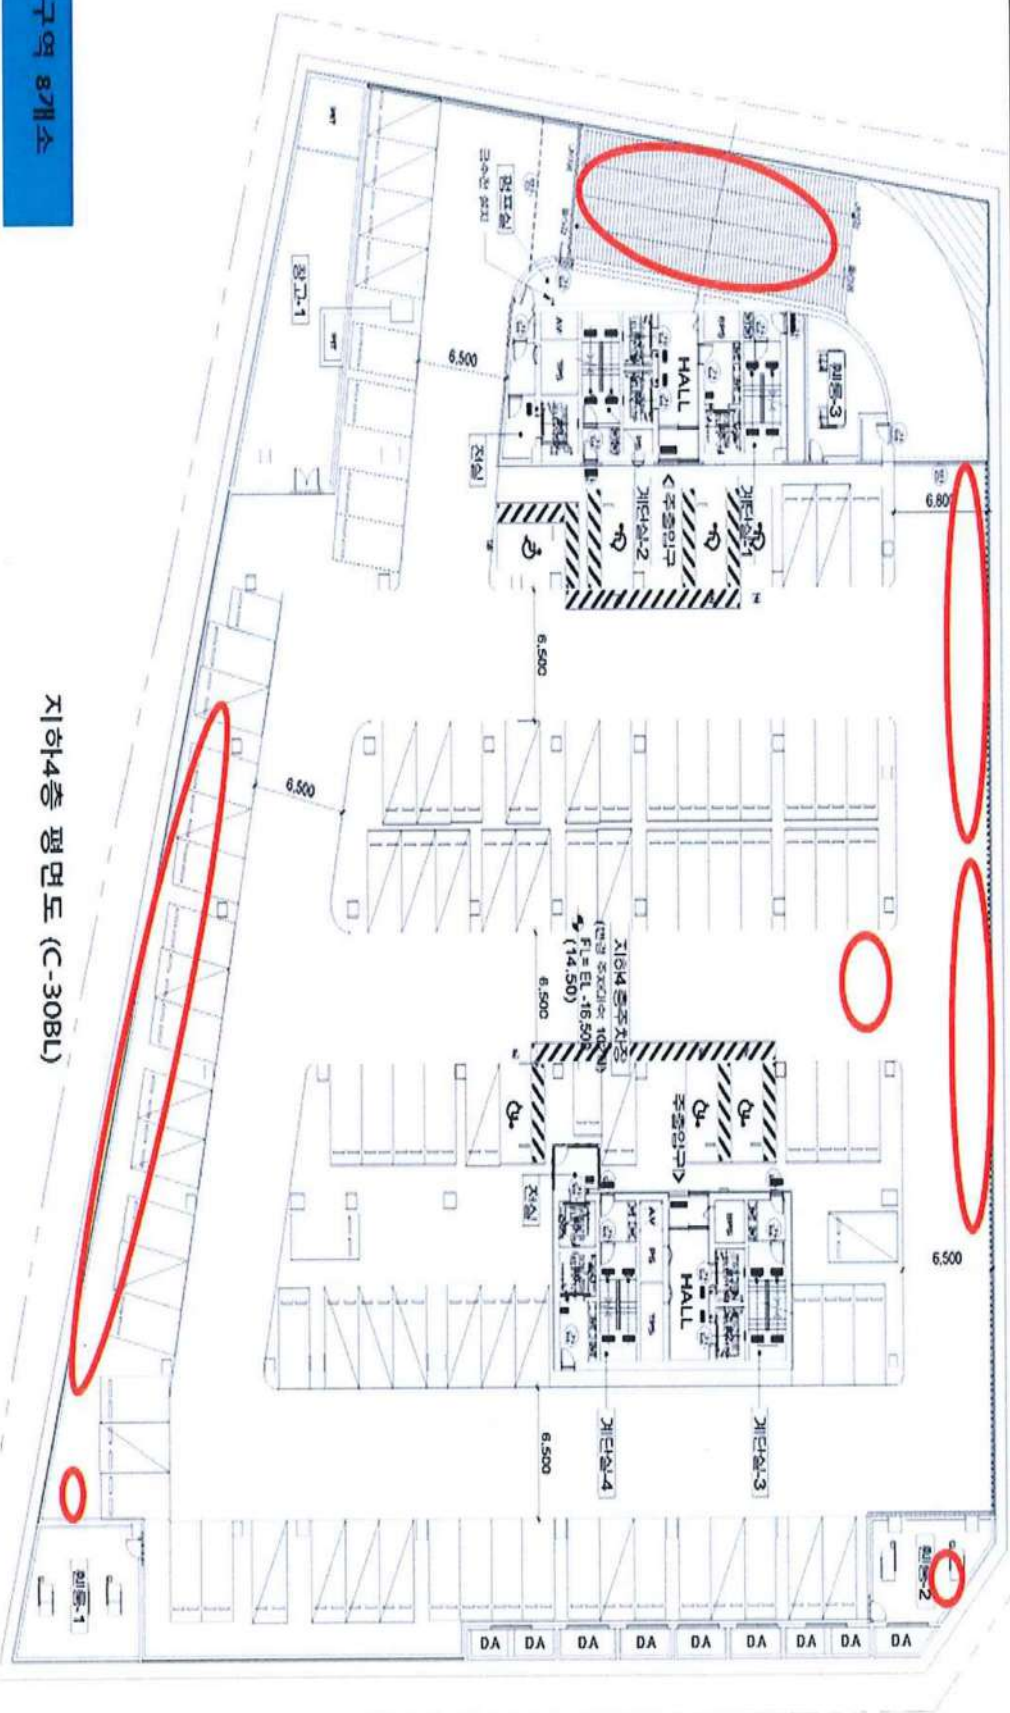
2) 공사명 : 건축관련 (누수)

구분	공종	위 치		하 자 내 역	비 고 (처리결과)
		동	층	장 소	
52	누수	M1	B3	공용부	- 지하 주차장 천정 누수 16개소 발생. - 천정 누수로 인하여 내화 품질 타락이 발생되어 안전사고 발생위험. (천정 누수 및 품질 타락부분 조치 요함)



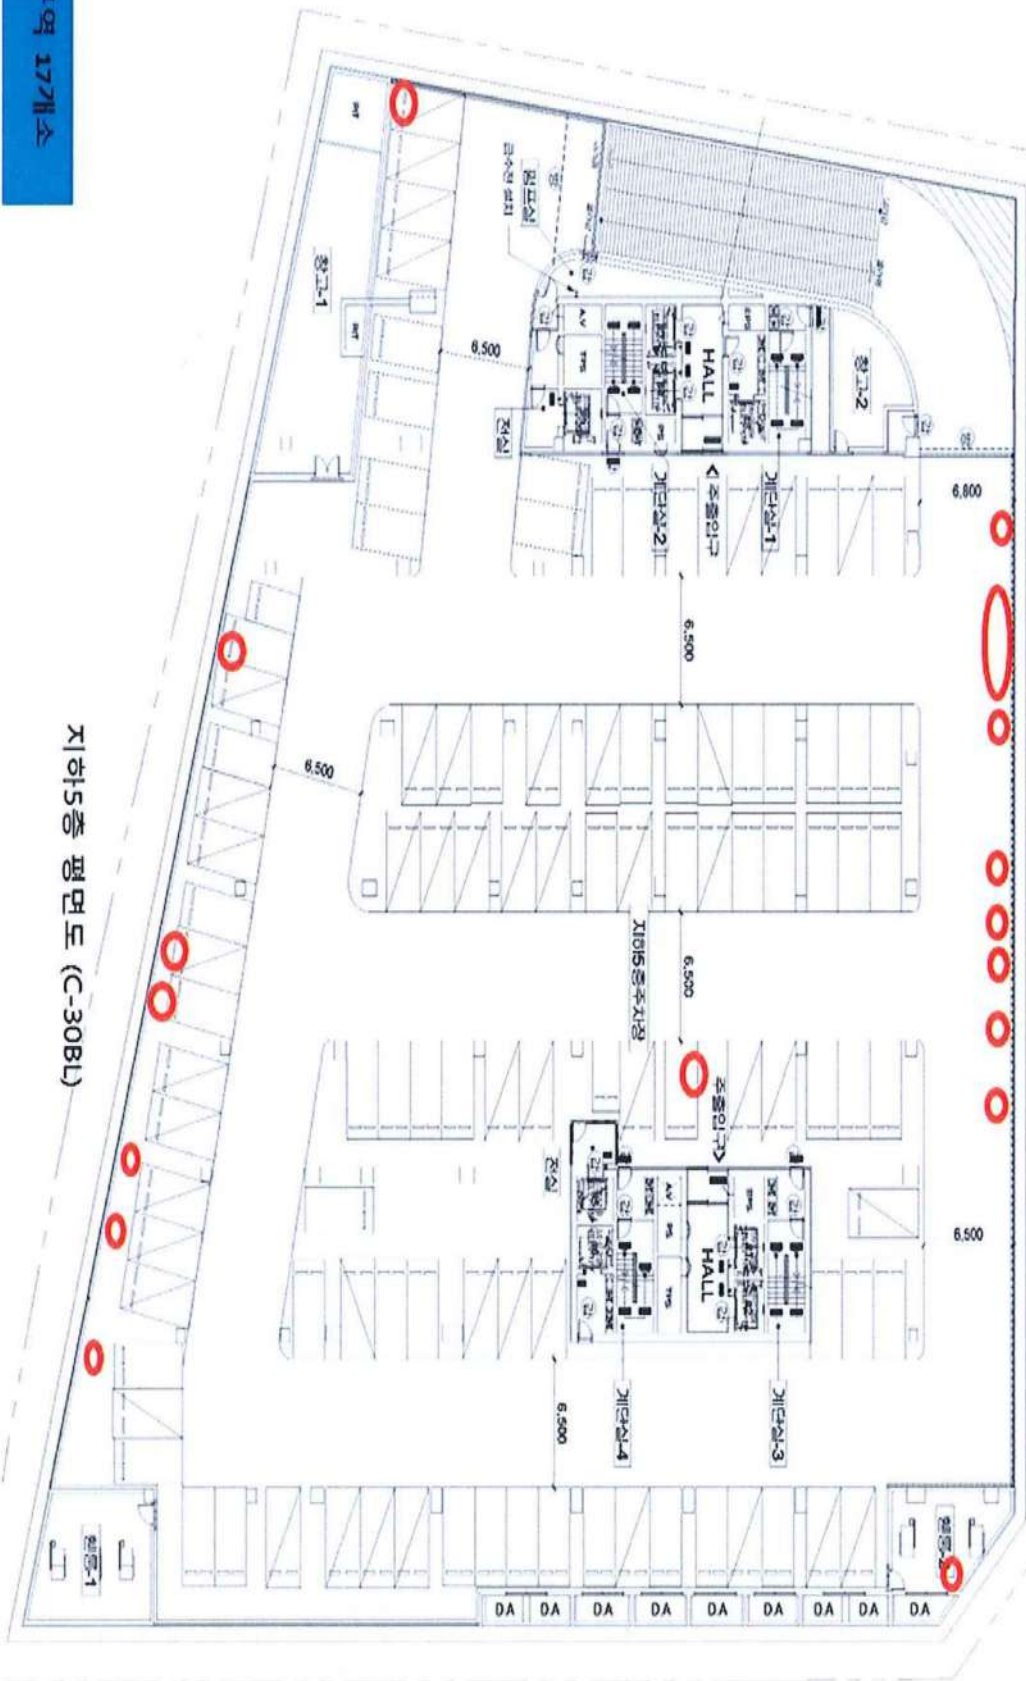
지하3층 평면도 (C-308L)

구분	공종	위치		장소	하 자 내 역	비 고 (처리결과)
		동	층			
53	누수	M1	B4	공용부	- 지하 주차장 누수 8개소. - 천정 누수로 인하여 내화 품질 탈락이 발생되어 안전사고 발생위험. (천정 누수 및 품질 탈락부분 조치 포함)	30123 (처리결과)



지하4층 평면도 (C-30BL)

구분	종종	위 치		장 소	하 자 내 역	비 고 (처리결과)
		동	층			
54	누수	M1	B5	공용부	- 지하 주차장 누수 17개소. - 천정 누수로 인하여 내화 품질 타락이 발생되어 안전사고 발생위험. (천정 누수 및 품질 타락부분 조치 요함)	

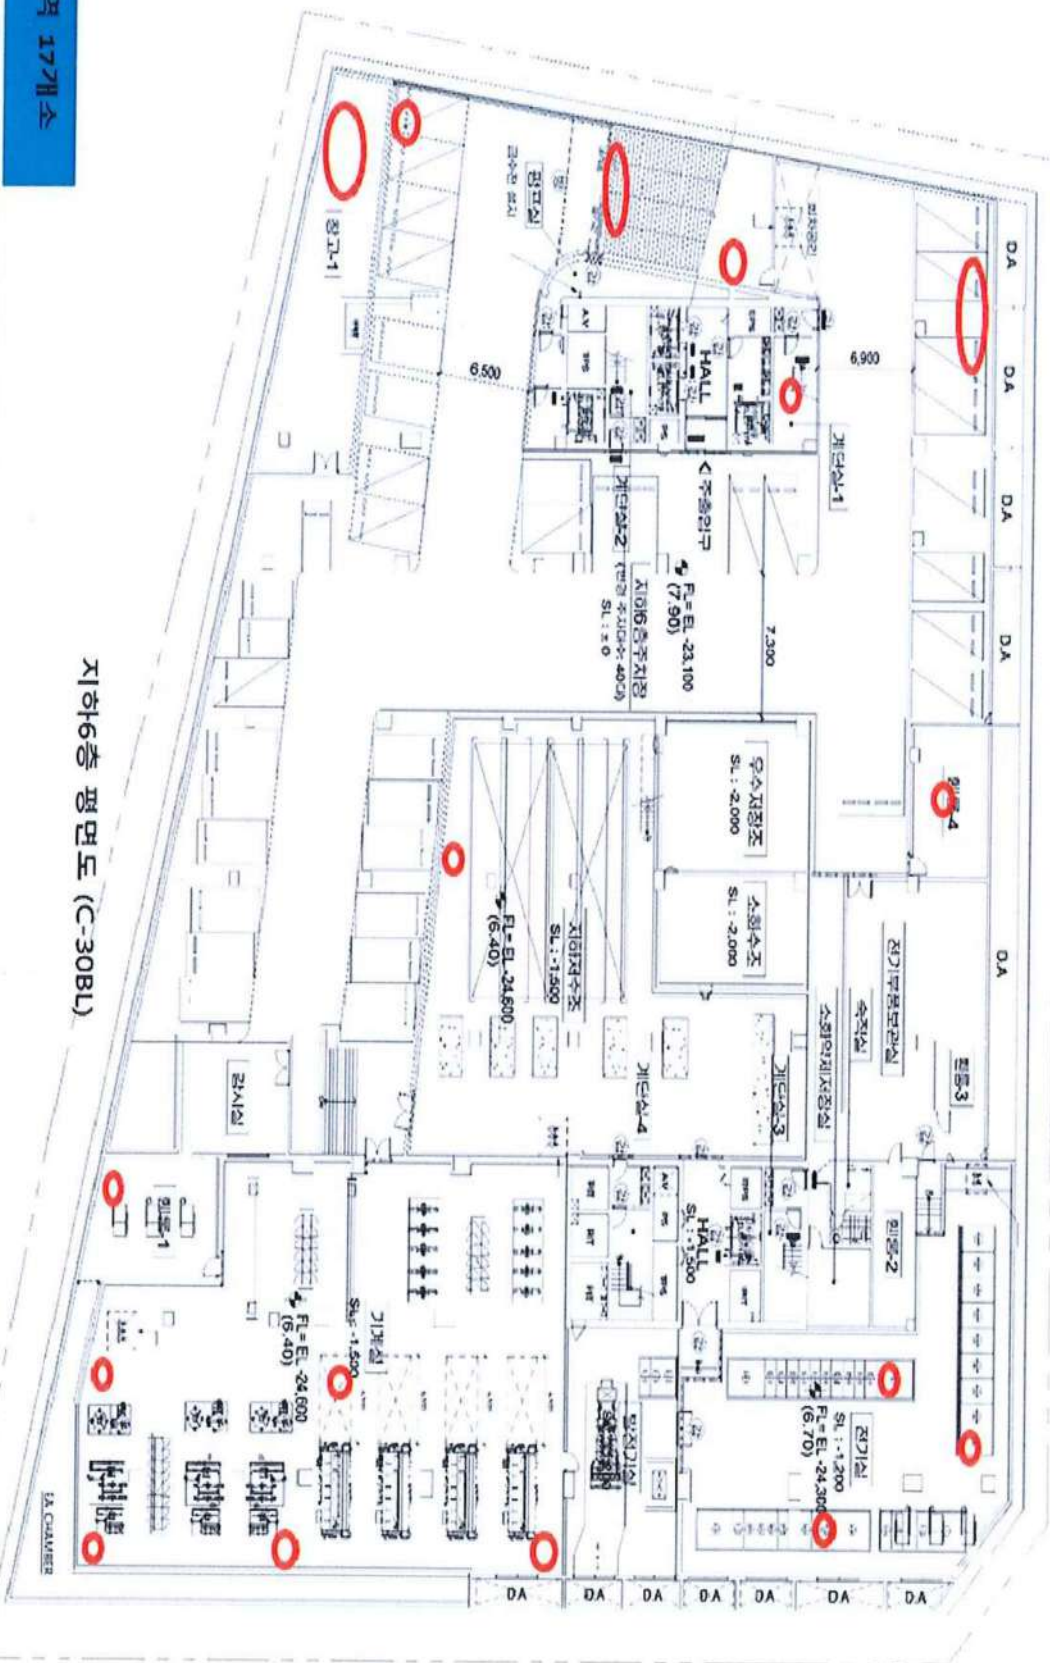


지하5층 평면도 (C-30BL)

○

누수구역 17개소

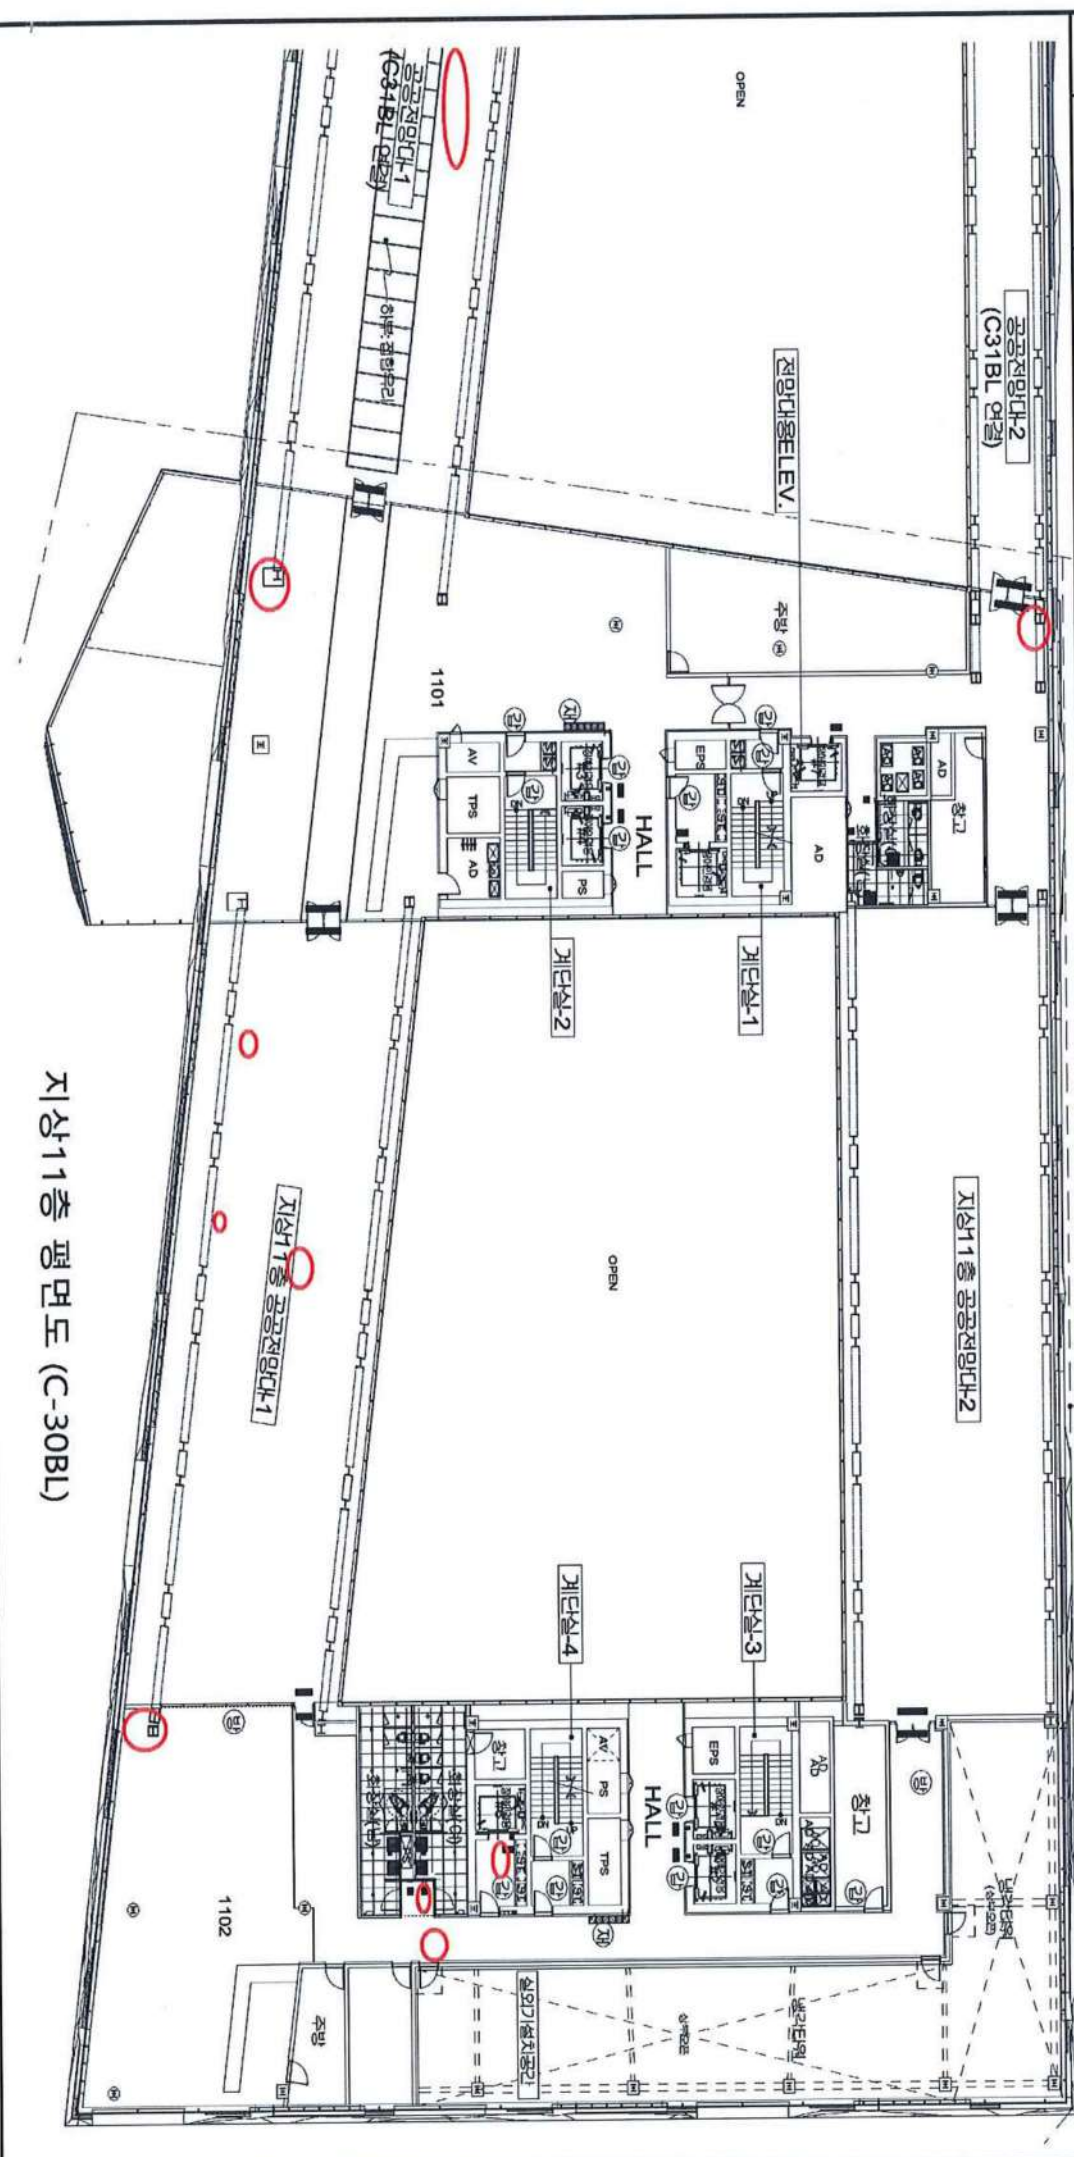
구분	종종	위 치		하 자 내 역	비 고 (처리결과)
		동	층		
55	누수	M1	B6	공용부	- 지하 주차장 및 공용부 누수 17개소. - 천정 누수로 인하여 내화 품질 타락이 발생되어 안전사고 발생위험. (천정 누수 및 품질 타락부분 조치 포함)



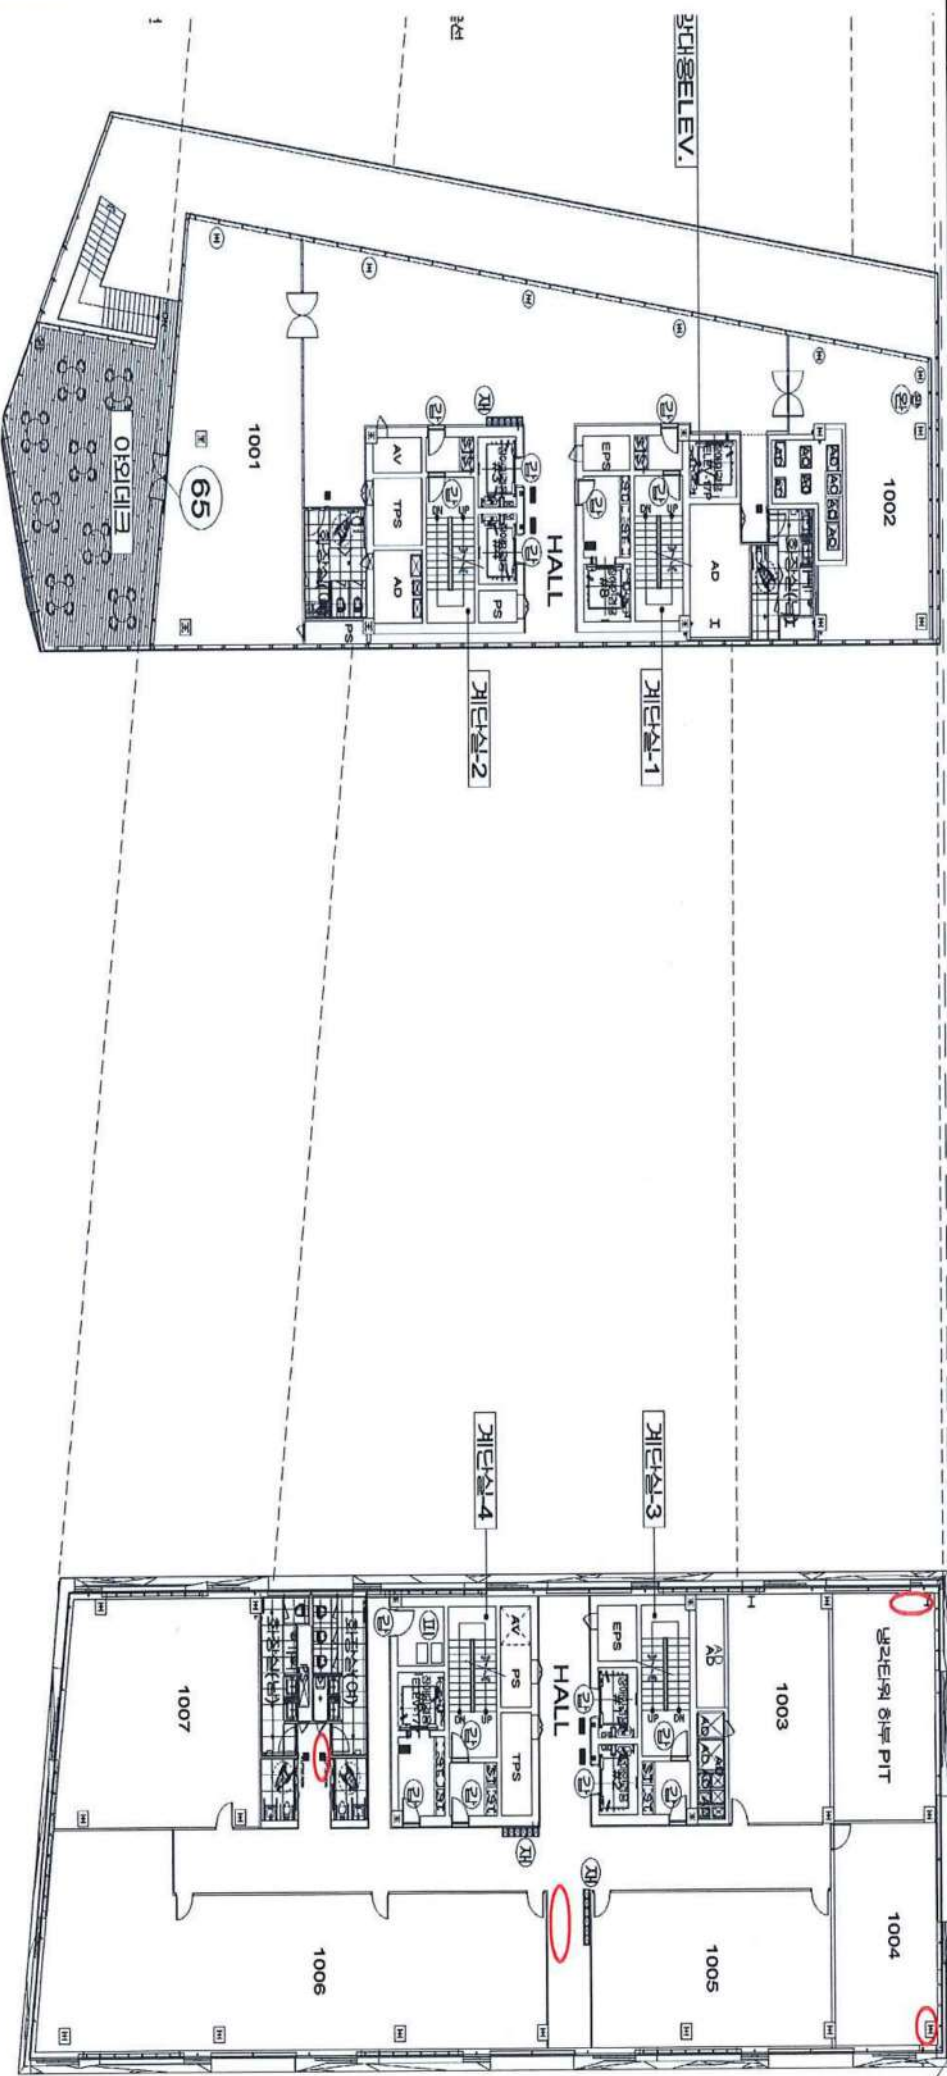
누수구역 17개소

지하6층 평면도 (C-30BL)

구분	공종	위 치		하 자 내 역	비 고
		동	층		
1~11	누수	M1	11	- M1동 11층 전용부 및 공용부 누수 10개소	C-210 (처리결과)

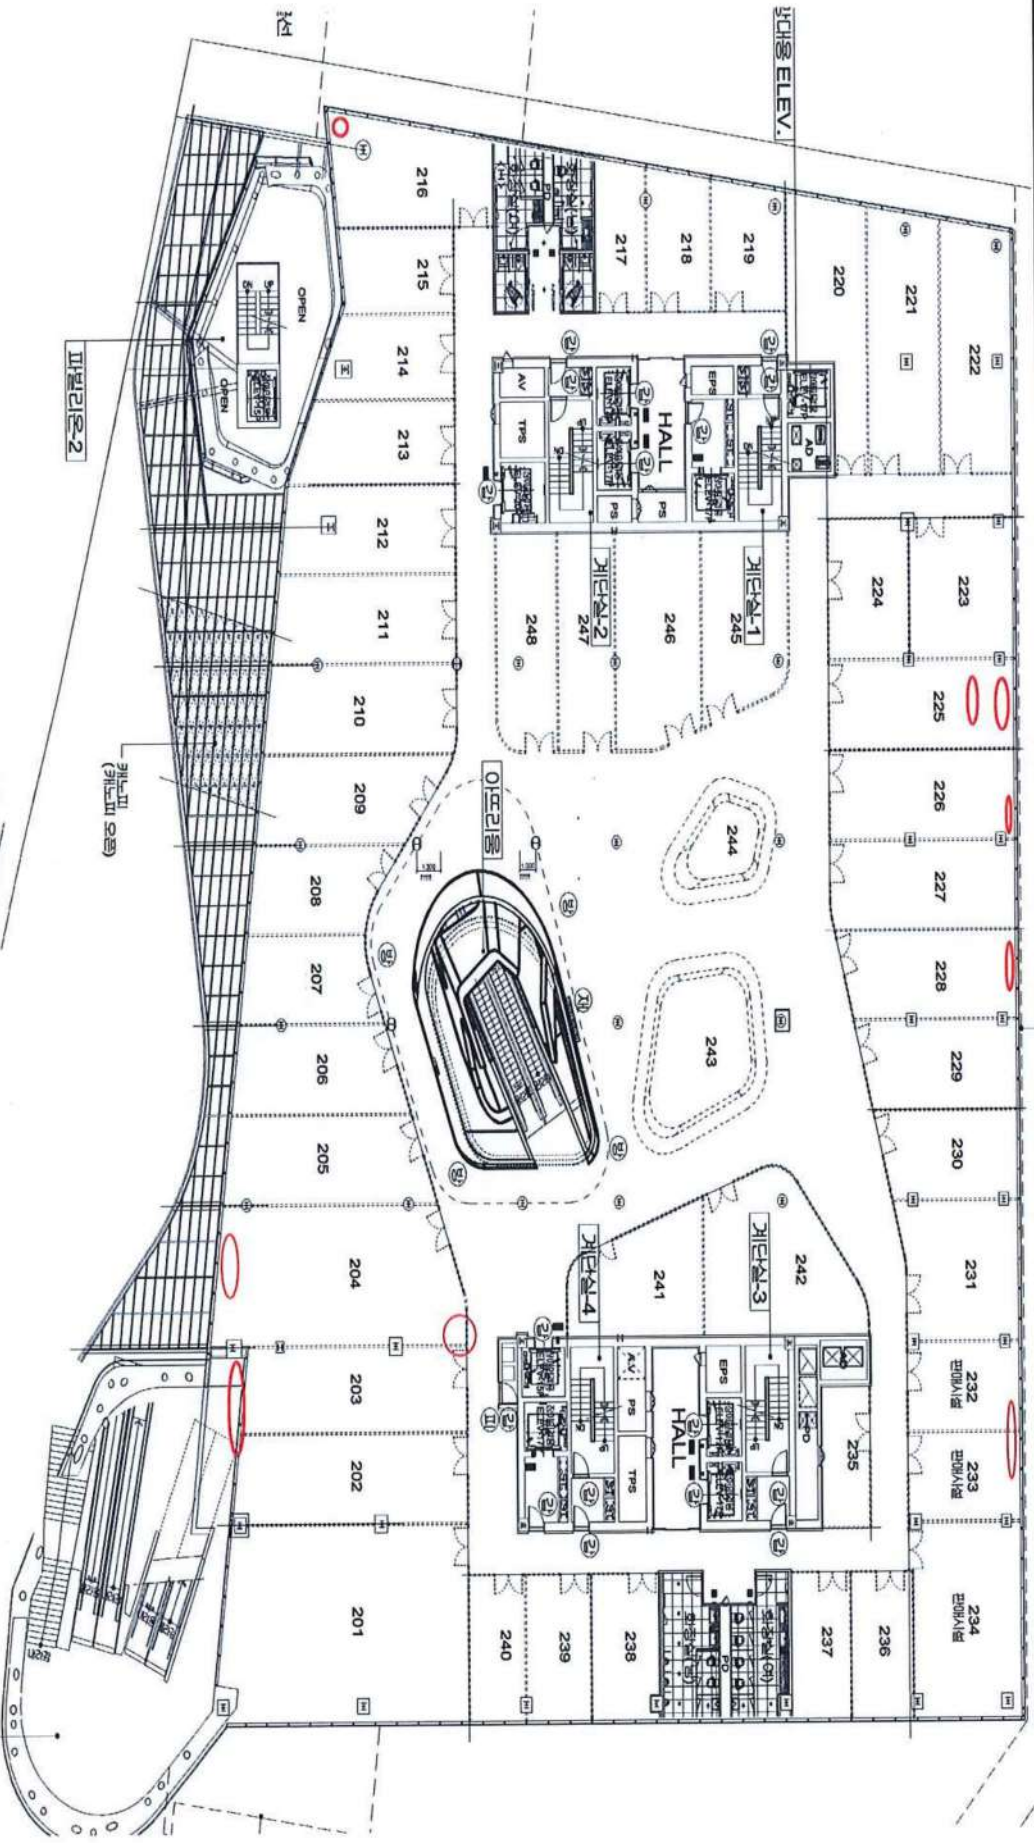


구분	공종	위 치		하 자 내 역	비 고 (처리결과)
		동	층		
13~17	누수	M1	10	- M1동 10층 전용부 및 공용부 누수 4개소	



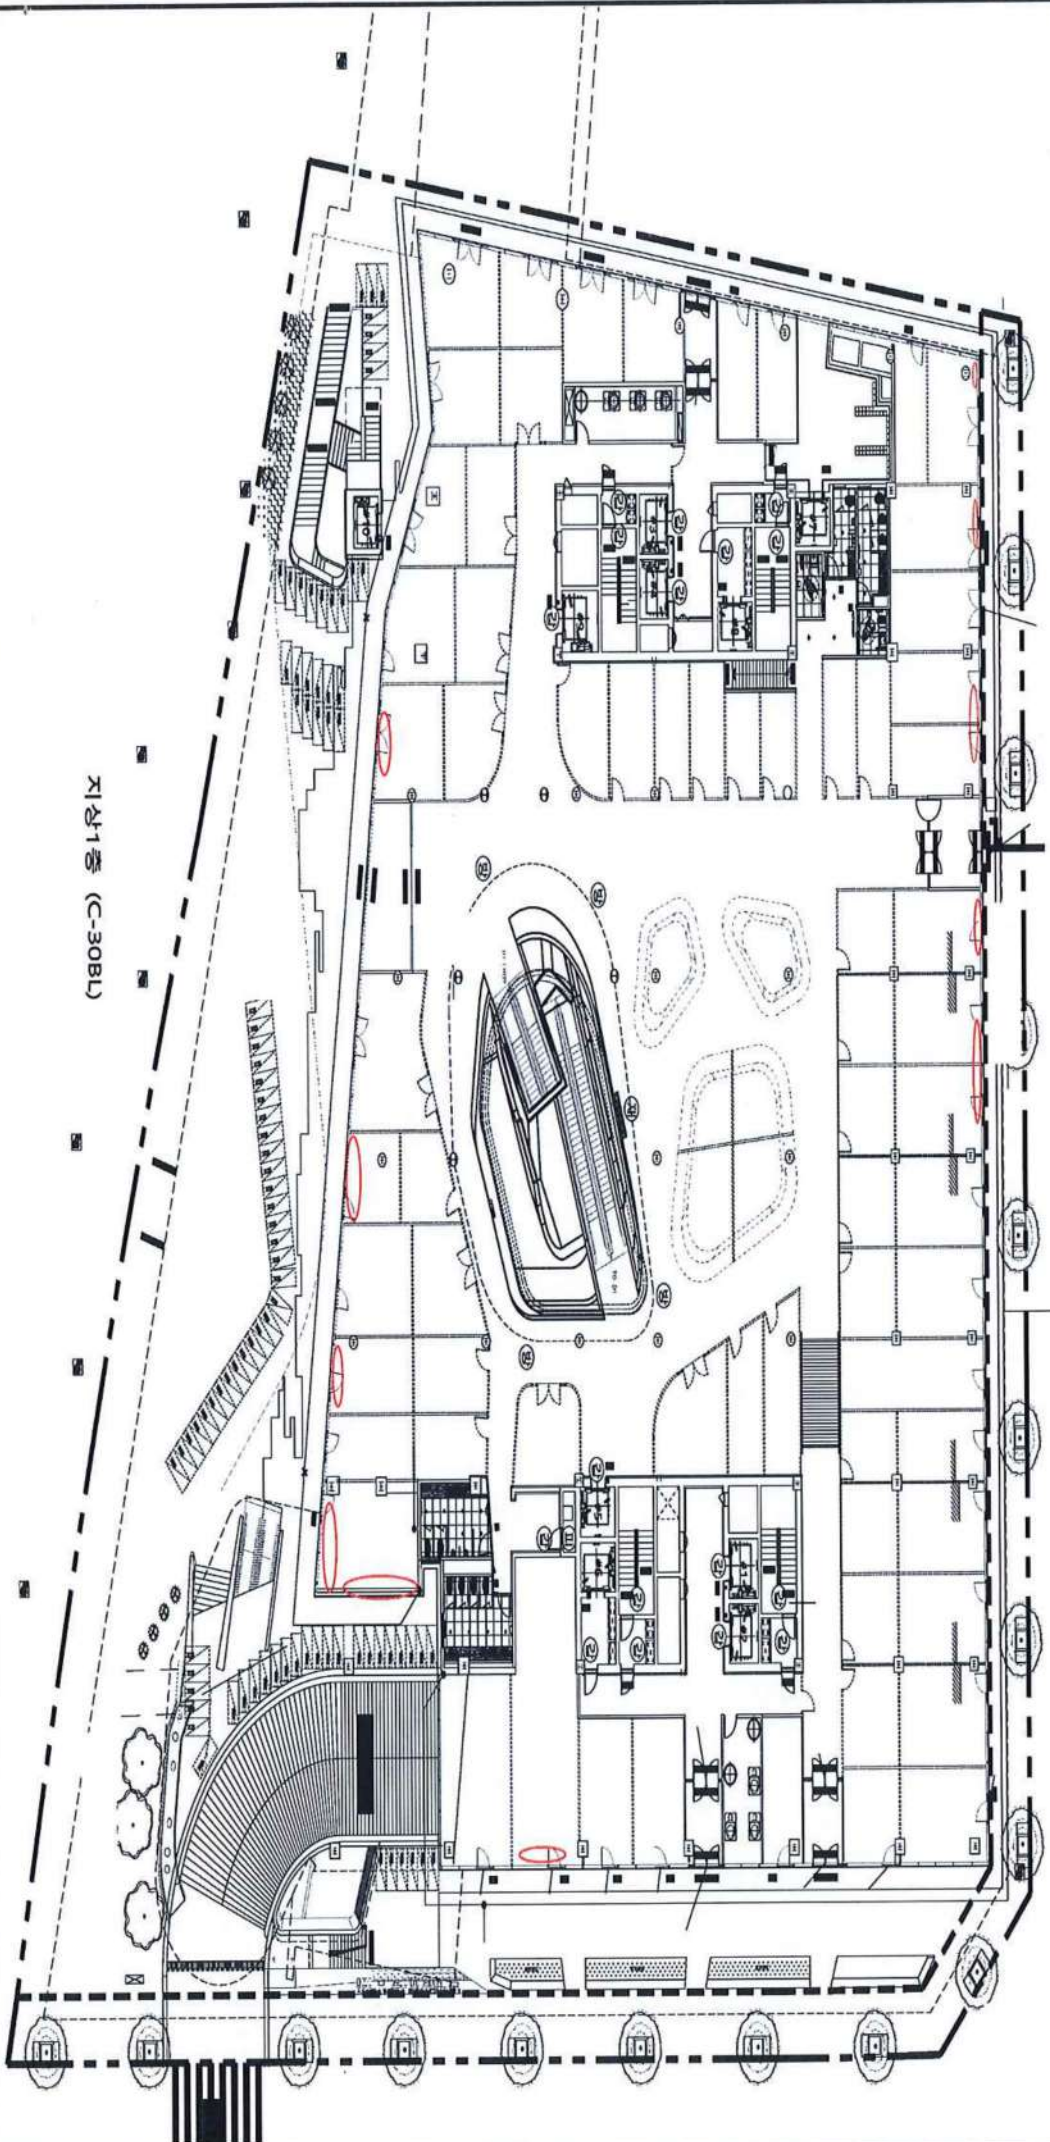
지상10층 평면도 (C-30BL)

구분	공종	위 치			하 자 내 역	비 고 (처리결과)
		동	층	장 소		
22~34	누수	M1	2		- M1동 2층 전용부 및 공용부 누수 9개소	



지상2층 (C-30BL)

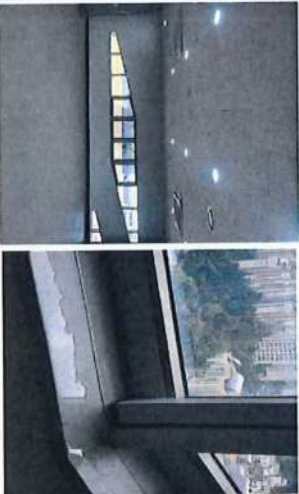
구분	공종	위치		비고 (처리결과)
		동	층	
35~46	누수	M1	1	- M1동 1층 전용부 및 공용부 누수 11개소



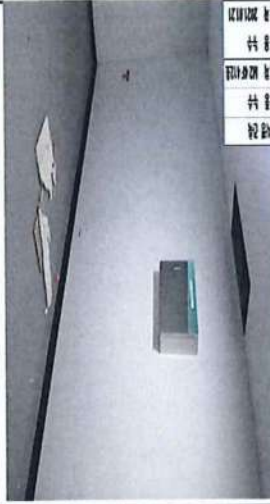
M브릿지 건축(누수)_하자 Check List.

1) 현장명 : M2동 세종특별자치시 다솜 1로 36 (어진동 513)

2) 공사명 : 건축 (누수) 관련

구분	공종	위 치			하 자 내 역	하 자 사 진	비 고 (처리결과)
		동	층	장 소			
1	누수	M2	11	공용부	- 브릿지 복도 상부 누수 발생. (누수 조치 및 텍스 교체 포함)		
2	누수 샷시	M2	1층 ~ 11층	전용부 공용부	- 전체 층 (공용부, 전용부)에 설치되어 있는 배연창 샷시 주변으로 누수가 전체적으로 발생되고 있으며, 이 누수로 인하여 배연창 시스템 및 전기시설로 빗물이 유입되어 누전 및 쇼트가 발생. - 샷시 주변으로 방수 코킹 불량 및 알수 없는 원인으로 빗물이 건물 내부로 유입되어 실내 2차 피해 발생 됨. (건물 전체 외부가 조형물이 부착되어 어디에서 누수가 되는지 파악하기 힘든 구조임)		
3	누수	M2	10	1002호	- 호실내 천장 누수 다수 발생으로 인한 텍스 탈락 및 주변 오염. (누수 조치 및 텍스 교체 포함)		

구분	공종	위 치			하 자 내 역	하 자 사 진	비 고 (처리결과)
		동	층	장 소			
4	누수	M2	6	602호	- 호실 내 누수로 인한 텍스 파손. (누수 조치 및 텍스 교체 요함)		
5	누수	M2	5	502호	- 호실 내 천장 누수로 인한 텍스 파손. (누수 조치 및 텍스 교체 요함)		
6	누수	M2	5	공용부	- 공조실 누수로 인한 벽체 하단 오염. (누수 조치 요함)		
7	누수	M2	4	406호	- 호실 내 상부 누수발생. (누수 조치 및 텍스 교체 요함)		

구분	공종	위 치			하 자 내 역	하 자 사 진	비 고 (처리결과)
		동	층	장 소			
8	누수	M2	4	411호	- 누수로 인한 텍스 파손. (누수 조치 및 텍스 교체 포함)		
9	누수	M2	4	412호	- 누수로 인한 텍스 파손. (누수 조치 및 텍스 교체 포함)		
10	누수 우수관 배수불량	M2	3	옥외	- 우기시 옥외 바닥 배수구로 물 배출이 원활하지 않아 침수 및 누수 발생.		
11	누수 우수관 배수불량	M2	3	옥외 경사지붕	- 우기시 옥외 경사 지붕의 빗물이 원활히 배수되지 않아 토사 쓸림이 발생되고, 흘러내린 토사가 바닥 우수 배수 배관 으로 유입되고 축적되어 배수가 불량하여, 3층 전체의 바닥이 침수 발생.		

구분	공종	위 치			하 자 내 역	하 자 사 진	비 고 (처리결과)
		동	층	장 소			
12	누수	M2	3	공용부	- 3층 옥외 헬름 그릴 하단 누수로 인하여 2층 아디다스 매장 상부 누수 발생.		
13	누수	M2	2	아디다스	- 아디다스 천장 석고보드 누수로 인한 오염. (누수 조치 및 텍스 교체 포함)		
14	누수	M2	2	아디다스	- 아디다스 상부 천정 다수의 우수 배관 타공 주변으로 누수 발생.		
15	누수	M2	2	아디다스	- 아디다스 개천 방향 유리 측벽 상부 다수 구간 누수 발생.		

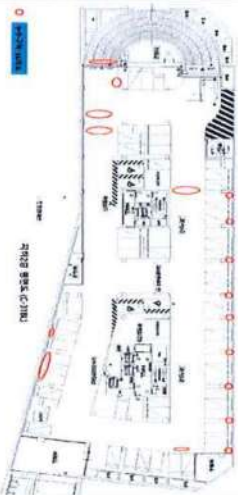
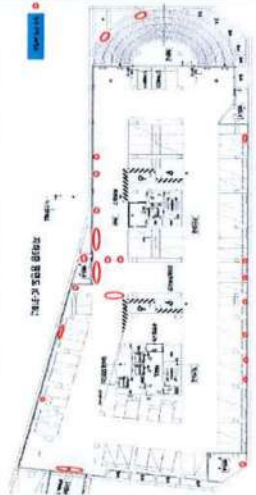
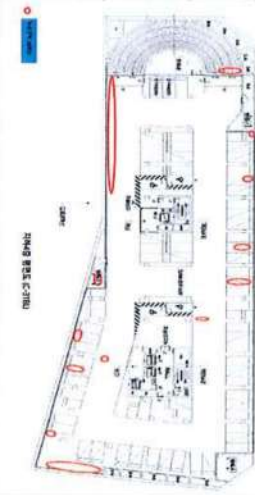
구분	공종	위 치			하 자 내 역	하 자 사 진	비 고 (처리결과)
		동	층	장 소			
16	누수	M2	2	아디다스	-아디다스 매장 중앙 상부 다수 구간 누수 발생.		
17	누수	M2	2	아디다스	- 아디다스 매장 천정 누수 다수 발생. (3층 옥외 바닥 및 우수배관 주변으로 누수가 발생되어 2층 매장 상부 천정으로 빗물 유입)		
18	누수	M2	2	아디다스	- 아디다스 내부 화장실 상부 누수 발생. (3층 옥외 바닥 및 우수배관 주변으로 누수가 발생되어 2층 매장 상부 천정으로 빗물 유입)		
19	누수	M2	2	아디다스	- 아디다스 매장 천정 누수 다수 발생. (3층 옥외 바닥 및 우수배관 주변으로 누수가 발생되어 2층 매장 상부 천정으로 빗물 유입)		

구분	공종	위 치			하 자 내 역	하 자 사 진	비 고 (처리결과)
		동	층	장 소			
20	누수	M2	2	아디다스	- 아디다스 매장 천정 다수의 구간이 준공전부터 누수가 발생되어, 물받이 통을 설치해 놓았으며, 현재에도 지속적으로 누수 발생. (6개소)		
21	누수	M2	2	아디다스	- 아디다스 창고 천장 및 측벽 누수 다수 발생.		
22	누수	M2	2	아디다스 옆 화장실	- 남자화장실 상부 누수 발생으로 천장 석고보드 오염 및 점검구 파손.		
23	누수	M2	2	빈폴 매장	- 빈폴 매장 카운터 위 천장 석고보드 누수로 인한 오염. (누수 원인 조치 및 천장 교체 및 도색 요함)		

구분	공종	위 치			하 자 내 역	하 자 사 진	비 고 (처리결과)
		동	층	장 소			
24	누수	M2	2	빈폴 매장	- 빈폴 매장 창고 위 천장 석고보드 누수로 인한 오염. (누수 원인 조치 및 천장 교체 및 도색 요함)		
25	누수	M2	2	공용부	- 14호기 승강기 벽타일 누수로 인한 오염. (누수 원인 조치 요함)		
26	누수	M2	2	공용부	- 에스컬레이터 옆 방화셔터 주변 누수 발생 및 오염. (누수 원인 조치 및 오염부분 재 도색 요함)		
27	누수	M2	2	공용부	- 에스컬레이터 앞 천장 누수로 인한 오염. (누수 원인 조치 및 오염부분 재 도색 요함)		

구분	공종	위 치			하 자 내 역	하 자 사 진	비 고 (처리결과)
		동	층	장 소			
28	누수	M2	2	공용부	- 에스컬레이터 1층 진입로 천장 누수 발생 및 주변 오염. (누수 원인 조치 및 오염부분 재 도색 요함) - 누수된 물이 에스컬레이터로 유입되어 부속품 수명단축 및 안전사고 발생이 우려됨.		
29	누수	M2	1	에스컬레이터 주변 (우편함 방향)	- 에스컬레이터 옆 (우편함 쪽) 상부 누수 다수 발생.		
30	누수	M2	1	캘러웨이 창고	- 캘러웨이 매장 안쪽 창고 누수 발생. (누수 원인 조치 및 오염부분 재 도색 요함)		
31	누수	M2	1	옥외 에스컬레이터 하부	- 옥외 에스컬레이터 하부 누수 발생.		

구분	광종	위 치			하 자 내 역	하 자 사 진	비 고 (처리결과)
		동	층	장 소			
32	누수	M2	1	주엘리 매장	- 주엘리 매장 유리벽 상부 (개천방향) 누수 발생.		
33	누수	M2	1	공용부	- 파벨리온(3) 천장 누수 발생 및 누수로 인한 페인트 박리. (누수 원인 조치 및 페인트 박리부분 재 도장 요함)		
34	누수	M2	1	공용부	- 남자 화장실 천장 누수로 인한 오염. (누수 원인 조치 및 오염부분 재 도색 요함)		
35	누수	M2	B1	마인드브릿지	- 마인드브릿지 매장 및 에스컬레이터 주변 다수 누수 발생.		

구분	공종	위 치			하 자 내 역	하 자 사 진	비 고 (처리결과)
		동	층	장 소			
36	누수	M2	B1	공용부	- 에스컬레이터 주변 다수 구역 누수 발생 및 누수로 인한 페인트 박리. (누수 원인 조치 및 페인트 박리부분 재 도장 요함)		
37	누수	M2	B2	공용부	- 지하 주차장 천정 누수 18개소 발생. - 천정 누수로 인하여 내화 품질 탈락이 발생되어 안전사고 발생위험. (천정 누수 및 품질 탈락부분 조치 요함)		
38	누수	M2	B3	공용부	- 지하 주차장 천정 누수 23개소 발생. - 천정 누수로 인하여 내화 품질 탈락이 발생되어 안전사고 발생위험. (천정 누수 및 품질 탈락부분 조치 요함)		
39	누수	M2	B4	공용부	- 지하 주차장 누수 13개소 발생. - 천정 누수로 인하여 내화 품질 탈락이 발생되어 안전사고 발생위험. (천정 누수 및 품질 탈락부분 조치 요함)		

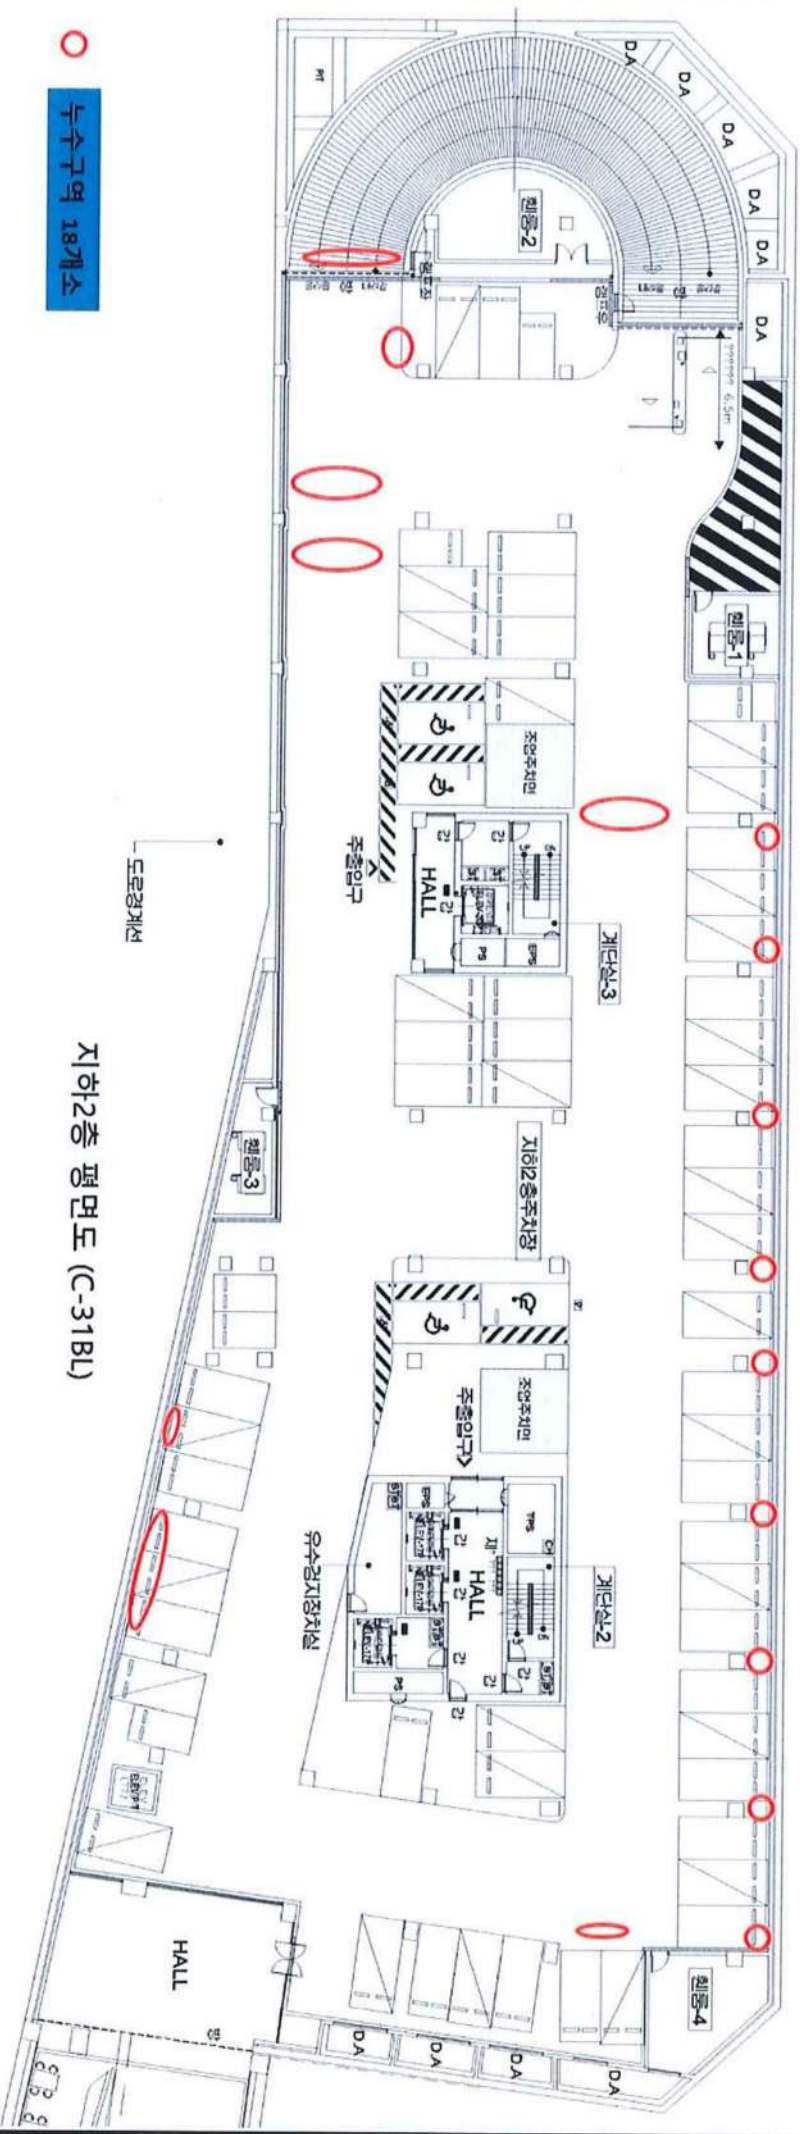
구분	공종	위 치			하 자 내 역	하 자 사 진	비 고 (처리결과)
		동	층	장 소			
40	누수	M2	B5	공용부	- 지하 주차장 누수 22개소 발생. - 천정 누수로 인하여 내화 품질 탈락이 발생되어 안전사고 발생위험. (천정 누수 및 품질 탈락부분 조치 요함)		
41	누수	M2	B6	공용부	- 지하 주차장 누수 12개소 발생. - 천정 누수로 인하여 내화 품질 탈락이 발생되어 안전사고 발생위험. (천정 누수 및 품질 탈락부분 조치 요함)		

엠브릿지 건축(누수)_하자 Check List 도면.

1) 현장명 : M2동 세종특별자치시 다솜 1로 36 (어진동 513)

2) 공사명 : 건축관련 (누수)

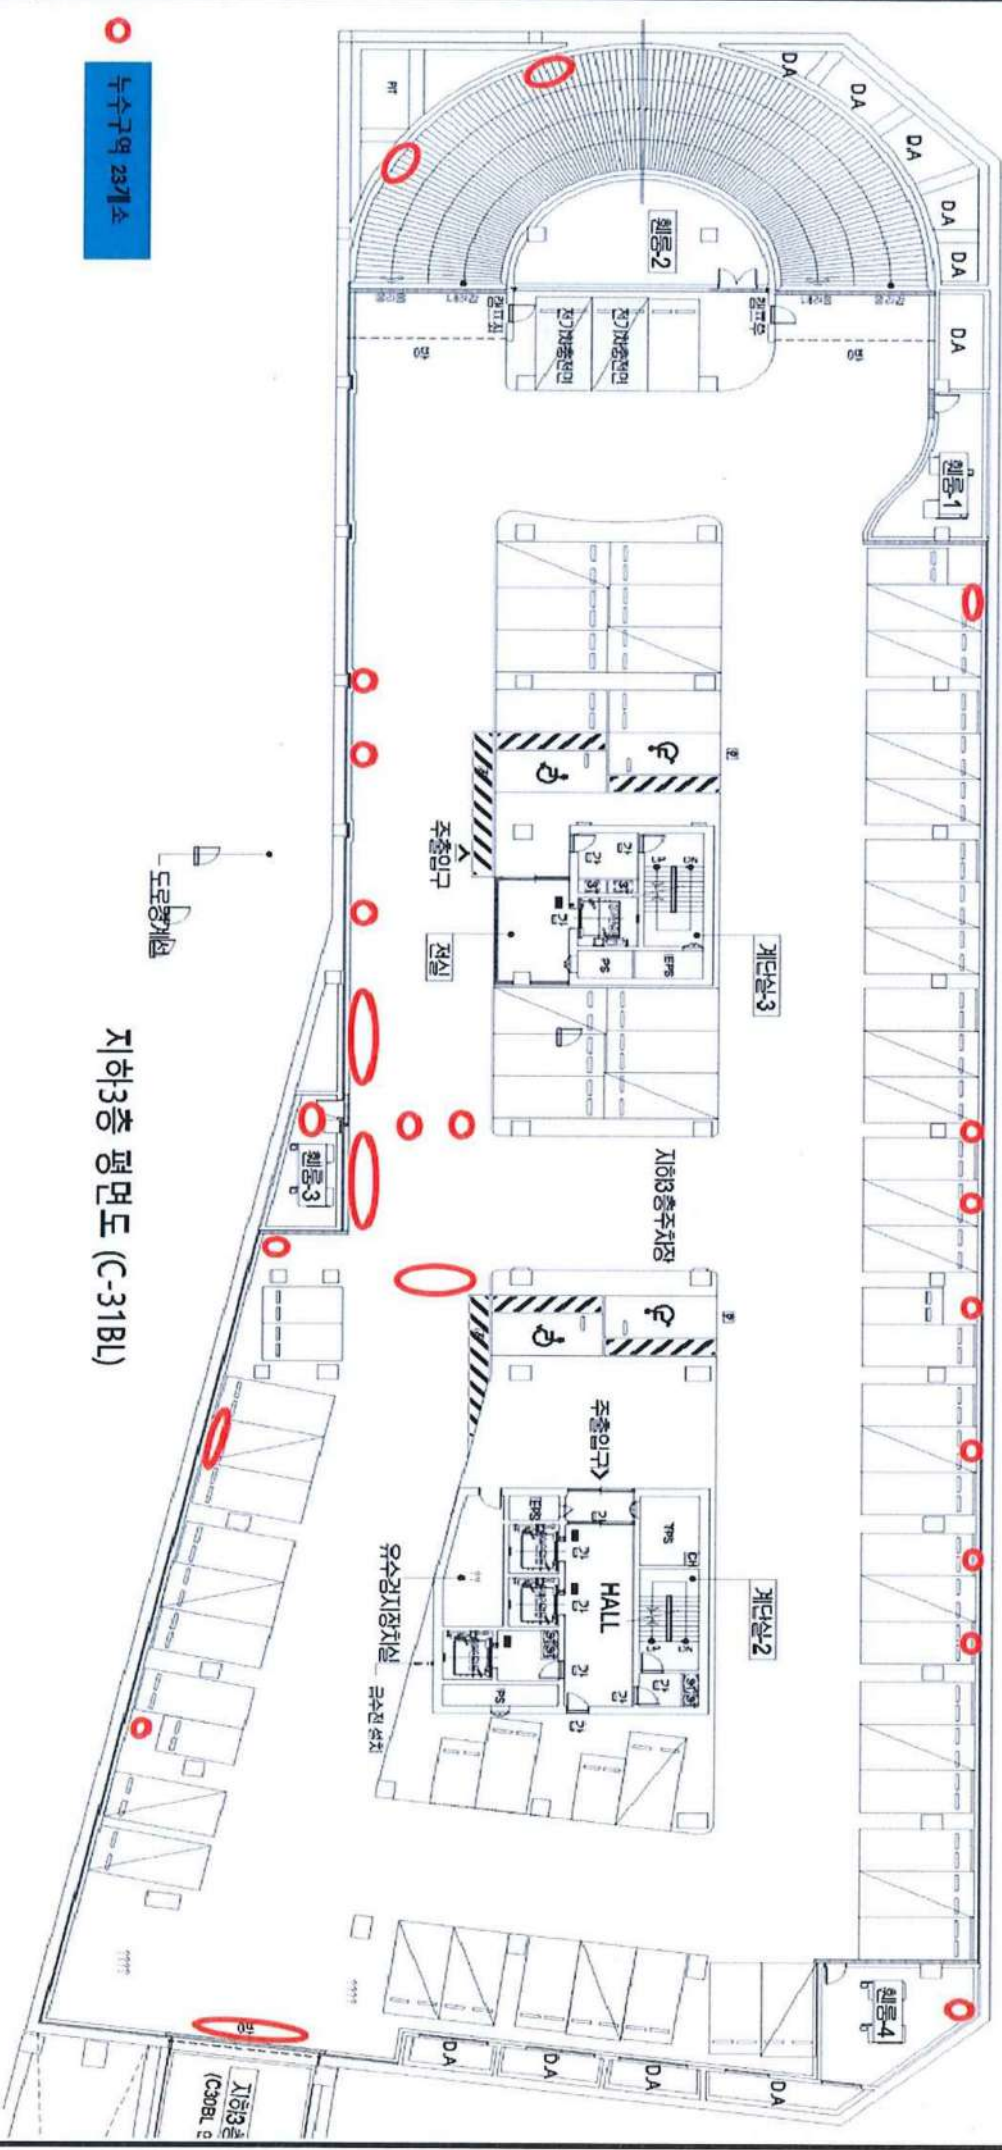
구분	공종	위 치		하 자 내 역	비 고 (처리결과)
		동	층	장 소	
37	누수	M2	B2	공용부	- 지하 주차장 천정 누수 18개소 발생. - 천정 누수로 인하여 내화 품질 탈락이 발생되어 안전사고 발생위험. (천정 누수 및 품질 탈락부분 조치 요함)



○ 누수구역 18개소

지하2층 평면도 (C-31BL)

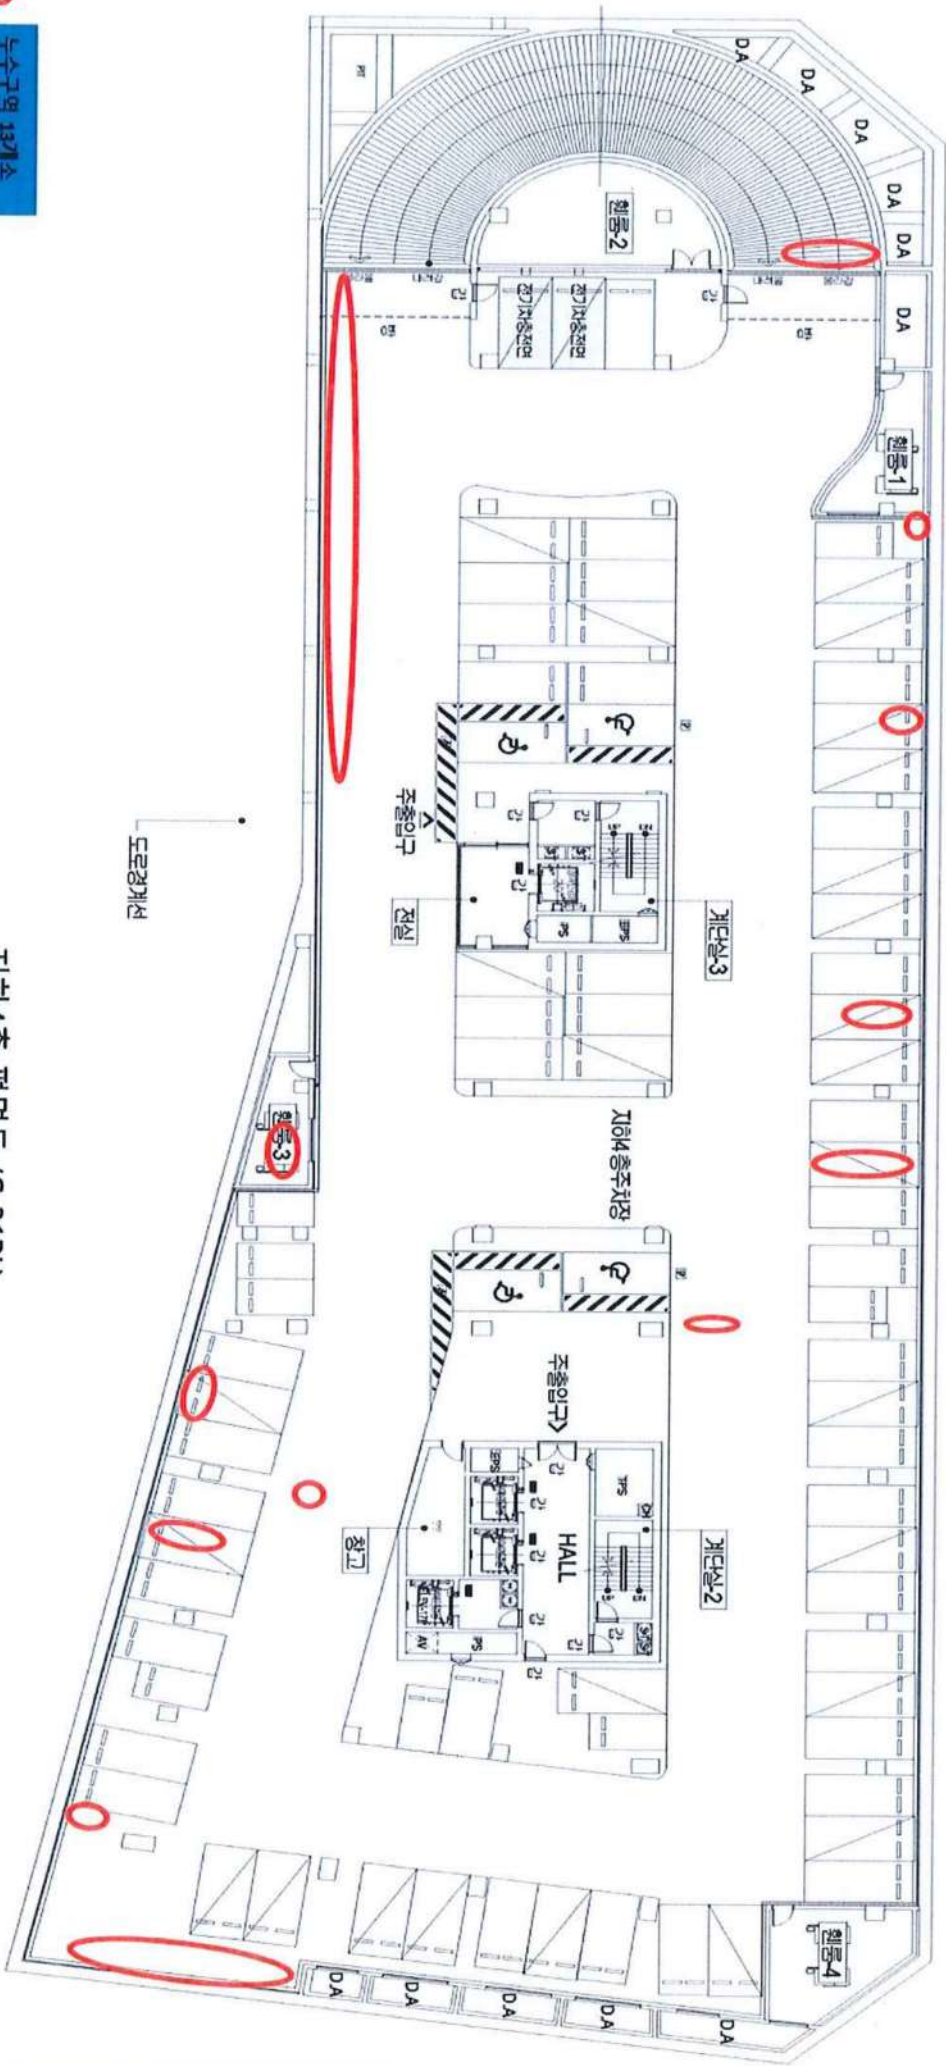
구분	공종	위치		하 자 내 역	비 고 (처리결과)
		동	층	장 소	
38	누수	M2	B3	공용부	- 지하 주차장 천정 누수 23개소 발생. - 천정 누수로 인하여 내화 품질 탈락이 발생되어 안전사고 발생위험. (천정 누수 및 품질 탈락부분 조치 요함)



○ 누수구역 23개소

지하3층 평면도 (C-31BL)

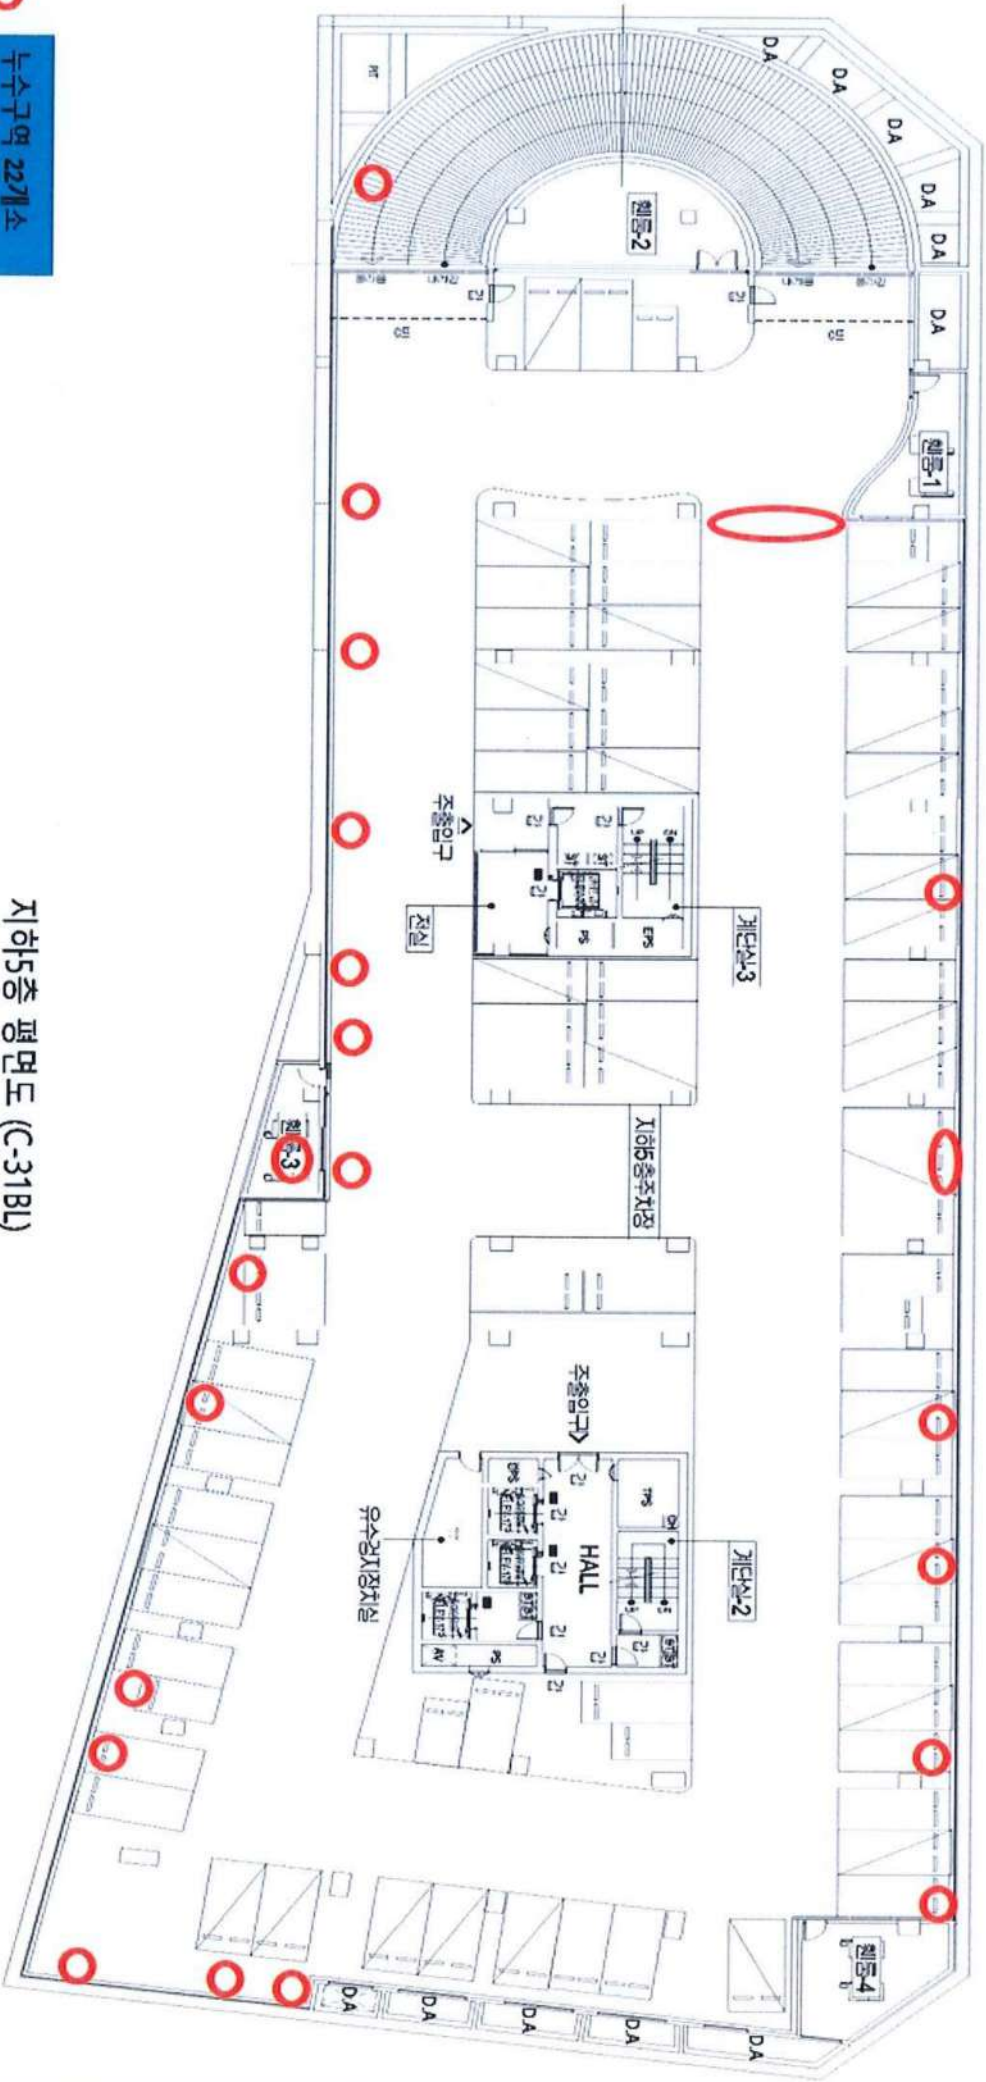
구분	공종	위치		하 자 내 역	비 고 (처리결과)
		동	층	장 소	
39	누수	M2	B4	공용부	- 지하 주차장 누수 13개소 발생. - 천정 누수로 인하여 내화 품질 탈락이 발생되어 안전사고 발생위험. (천정 누수 및 품질 탈락부분 조치 요함)



○ 누수구역 13개소

지하4층 평면도 (C-31BL)

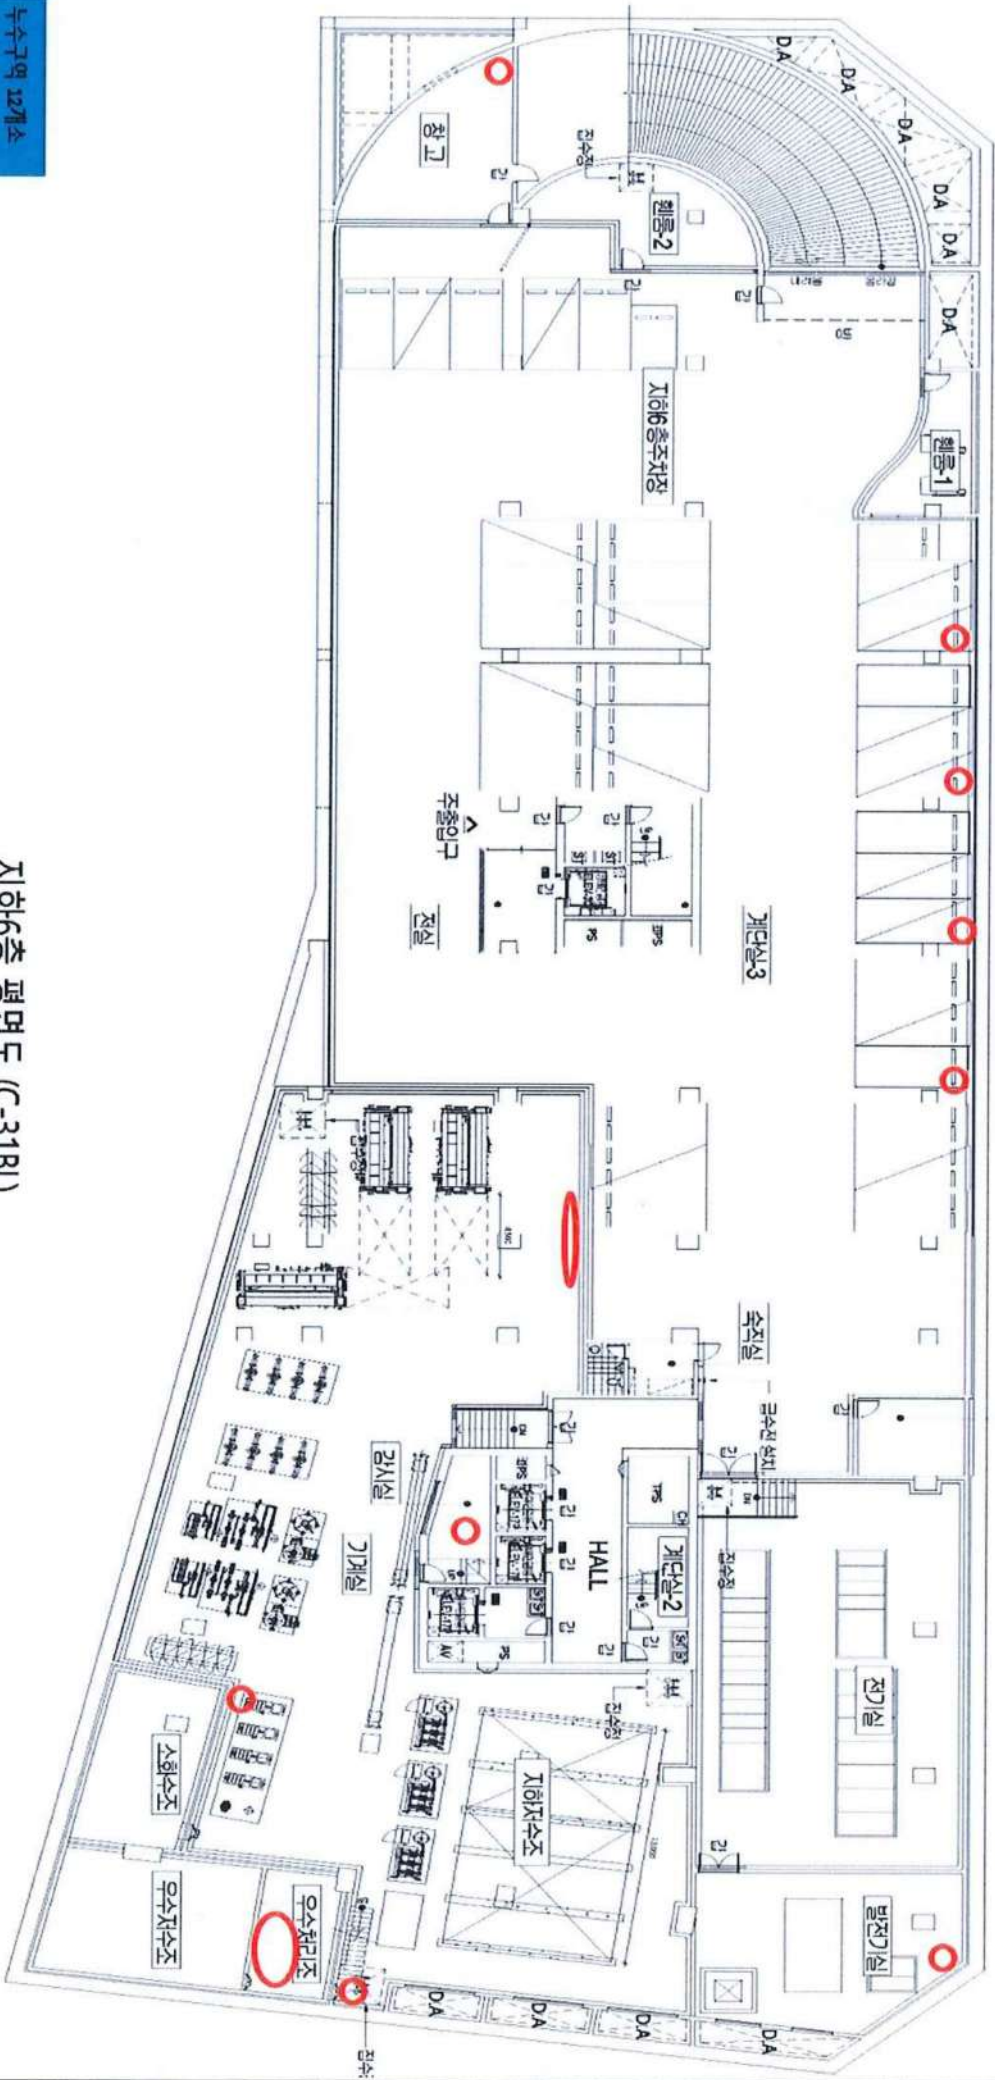
구분	공종	위치		하 자 내 역	비 고 (처리결과)
		동	층	장소	
40	누수	M2	B5	공용부	- 지하 주차장 누수 22개소 발생. - 천정 누수로 인하여 내화 품질 타락이 발생되어 안전사고 발생위험. (천정 누수 및 품질 타락부분 조치 요함)



누수구역 22개소

지하5층 평면도 (C-31BL)

구분	공종	위 치		하 자 내 역	비 고 (처리결과)
		등	층	장 소	
41	누수	M2	B6	공용부	- 지하 주차장 누수 12개소 발생. - 천정 누수로 인하여 내화 품질 타락이 발생되어 안전사고 발생위험. (천정 누수 및 품질 타락부분 조치 요함)



지하6층 평면도 (C-31BL)

누수구역 12개소